

# **CIMCO DNC-Max v7 Benutzerhandbuch**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lizenzhinweise</b> .....	4
<b>1. Einführung</b> .....	6
1.1. Was ist neu .....	7
<b>2. Installation</b> .....	9
<b>3. DNC-Max Server</b> .....	13
3.1. Server Menüs .....	14
3.1.1. Einstellung .....	14
3.1.2. Das Hilfe-Menü .....	15
3.2. Server-Symbol.....	15
<b>4. DNC-Max Klient</b> .....	16
4.1. Verwaltungs-Menüs .....	18
4.1.1. Senden/Empfangen .....	18
4.1.2. Schnittstelle.....	19
4.1.3. Einstellung .....	21
4.1.4. Hilfe .....	21
4.2. Klient Registerkarten/Kolonnen.....	22
4.2.1. Übertragung .....	22
4.2.2. Senden / Empfangen .....	24
4.2.3. Protokoll.....	32
4.2.4. Terminal.....	33
4.2.5. Vorschub und Spindeldrehzahl .....	34
4.2.6. Systemprotokoll .....	37
4.2.7. Fehlerkorrektur .....	38
4.3. Mehrere Server.....	39
4.3.1. Server manuell hinzufügen .....	41
4.3.2. Fernsteuerung abschalten.....	41
<b>5. DNC-Max Wie kann ich</b> .....	42
5.1. Schnittstelle hinzufügen .....	42
5.2. Schnittstelle umbenennen.....	44
5.3. Schnittstelle löschen.....	44
5.4. Schnittstelle starten/anhalten/erneut starten .....	45
5.4.1. Schnittstelle anhalten .....	45

5.4.2.	Schnittstelle starten .....	46
5.4.3.	Schnittstelle erneut starten .....	46
5.5.	Schnittstelle ein-/ausschalten .....	46
5.5.1.	Schnittstelle einschalten .....	46
5.5.2.	Schnittstelle ausschalten .....	47
5.6.	Datei senden .....	47
5.7.	Datei senden .....	48
5.8.	Datei empfangen .....	50
5.9.	Übertragung anhalten .....	51
5.10.	Übertragung unterbrechen .....	53
5.11.	Übertragung wieder aufnehmen .....	56
5.12.	Vorschub-Daten und nicht graphische Zeichen .....	59
5.12.1.	Mehrere Zeilen angeben .....	61
5.12.2.	Umgebungs-Variablen angeben .....	63
5.12.3.	ASCII Tabelle .....	64
<b>6.</b>	<b>Zugriffsrechte .....</b>	<b>66</b>
6.1.	Zugriffsrechte im Server .....	66
6.2.	Zugriffsrechte in der Verwaltung .....	67
6.3.	Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen .....	69
6.4.	Zugriffsrechte eines Benutzers .....	70
<b>7.</b>	<b>Übersicht serielle Kommunikation .....</b>	<b>71</b>
7.1.	Serielle Kommunikation Standards .....	71
7.1.1.	RS-232 .....	71
7.1.2.	RS-422 .....	71
7.1.3.	RS-485 .....	72
7.2.	RS-232 Layouts .....	73
7.2.1.	RS-232 Layout für 9 Stift-Stecker .....	73
7.2.2.	RS-232 Layout für 25 Stift-Stecker .....	73
7.3.	Verkabelung .....	74
7.3.1.	Standard RS-232 serielles Kabel .....	74
7.3.2.	Schleifentestgerät .....	76
<b>8.</b>	<b>DNC-Max Hilfe .....</b>	<b>77</b>
8.1.	Hilfe in Dialogen .....	77
8.2.	Hilfetext drucken .....	78

# Lizenzhinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen Veränderungen und sind für CIMCO A/S nicht bindend. Die hier beschriebene Software darf nur in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen benutzt oder kopiert werden. Der Käufer darf eine Sicherheitskopie der Software anlegen, jedoch darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch CIMCO A/S kein Teil dieser Gebrauchsanleitung reproduziert, in einem Speichermedium gelagert oder in irgendeiner Art und Weise elektronisch oder mechanisch übertragen, fotokopiert oder aufgezeichnet werden, es sei denn zum persönlichen Gebrauch des Käufers.

## **BENUTZUNGSBEDINGUNGEN DER:**

Software: DNC-Max v7  
Version: 7.x.x  
Datum: April 2014  
Copyright © 1991-2014 CIMCO A/S

## **Hinweis:**

CIMCO A/S behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen an der CIMCO DNC-Max Software vor zu nehmen.

## **Software-Lizenz**

Sie haben das Recht die Anzahl der durch Sie von CIMCO A/S erworbenen Lizenzen des beiliegenden Programms zu nutzen. Sie dürfen keine Kopien des Programms oder darauf bezogenes Dokumentationsmaterial an Personen oder Firmen weiter geben. Sie dürfen das Programm oder darauf bezogenes Dokumentationsmaterial weder verändern noch übersetzen ohne vorherige schriftliche Einwilligung durch CIMCO A/S.

## **Haftungsausschluss**

CIMCO A/S gibt keine Garantie, weder ausdrücklich noch impliziert, in Bezug auf die Software, ihre Qualität, Anwendbarkeit, Marktfähigkeit oder Geeignetheit für irgendeinen besonderen Zweck. Das gesamte Risiko in Bezug auf die Qualität und die Anwendbarkeit obliegt dem Käufer. Sollte sich die Software nach dem Kauf als fehlerhaft erweisen, übernimmt der Käufer (und nicht CIMCO A/S oder evt. Zwischen- und Einzelhändler) die gesamten Kosten für erforderliche Wartung, Reparatur oder Berichtigung und alle entstandenen Schäden und Folgeschäden.

Unter keinen Umständen ist CIMCO A/S haftbar für direkte und indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aus einem Fehler in der Software herrühren, selbst wenn CIMCO A/S auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden sein sollte. Die Rechtsprechung mancher Länder erlaubt nicht den Ausschluss oder die Begrenzung implizierter Garantien oder der Haftung für Unfälle oder Folgeschäden. Sofern dies für Sie der Fall ist, treffen die obige Einschränkung und der Ausschluss für Sie nicht zu.

### **Hinweis**

Die beiliegende Software ist vertrauliches Eigentum von CIMCO A/S. Gebrauch und Veröffentlichung sind nur zulässig wie schriftlich per Lizenz durch CIMCO A/S vorgeschrieben.

Copyright © 1991-2014 CIMCO A/S. Alle Rechte vorbehalten.



Diese Software enthält vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse von CIMCO A/S. Anwendung, Veröffentlichung oder Reproduktion sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch CIMCO A/S nicht zulässig.

DNC-Max, CIMCO-Edit und das CIMCO-Logo sind Warenzeichen von CIMCO A/S.

Microsoft, Windows, Win32, Windows NT sind Warenzeichen und eingetragene Handelsmarken der Microsoft Corporation.

Sonstige Marken- und Produktnamen sind die Warenzeichen und Handelsmarken der jeweiligen Inhaber.

# 1. Einführung

DNC-Max v7 ist die neuste Version der weltweit bekannten CIMCO-Kommunikationssoftware. Von seinen einzigartigen Eigenschaften 'Fernabfrage' und 'Automatischer Empfang' bis zu seiner fortschrittlichen Client/Server Architektur - DNC-Max v7 ist mit Sicherheit die Softwarelösung Ihrer Wahl. DNC-Max v7 stellt von Anfang an eine weitreichende Funktionalität bereit, die dazu eingerichtet wurde, jeden Aspekt der CNC-Kommunikation zuverlässig und effizient zu realisieren.

DNC-Max ist die richtige Wahl für Anwender, die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit verlangen. Ob Ihre Lösung für einen Kleinbetrieb mit wenigen CNC-Maschinen ist oder eine Firmenlösung für Hunderte von Maschinen in mehreren weit auseinander liegenden Fertigungsanlagen, DNC-Max ist die erprobte Lösung.

DNC-Max ist in Sachen Funktionalität und Flexibilität mit jeder auf dem Markt verfügbaren DNC-Anwendung auf Augenhöhe oder übertrifft sie. DNC-Max ist die perfekte Wahl für Ihren CNC-Betrieb jeder Größe.

- **CNC-Kompatibilität**

DNC-Max wurde als ganzheitliche DNC-Lösung für Ihre gesamte CNC-Ausrüstung entworfen. Zusätzlich zu den Standard-Steuerungen von FANUC oder SIEMENS bietet DNC-Max 6 umfassende Unterstützung für die CNCs von HEIDENHAIN, MAZAK, FAGOR, etc.

- **Hardware-Kompatibilität**

DNC-Max v7 arbeitet mit gebrauchsfertigen, seriellen Kommunikationsgeräten entsprechend Industriestandard RS-232-C, einschließlich serieller Portserver mit Ethernet- und WLAN-Anbindung, traditionellen Erweiterungskarten und bereits vorhandener, funktionierender Hardware.

- **Software-Kompatibilität**

Ob Sie gerade Ihr erstes System einrichten oder ob Sie dabei sind, ein existierendes System zu ersetzen, die von Ihnen ausgewählte DNC-Anwendung muss mit Ihren Daten kompatibel sein. DNC-Max vermeidet das sonst notwendige Updaten Ihrer gesamten NC-Programme.

- **Anwenderunterstützung**

Dateiübertragung, Schnittstellenüberwachung und Systemverwaltung werden in einem aufgeräumten, intuitiv zu bedienenden Client/Server-Interface ausgeführt; sie bildet einen Teil des intelligenten und lösungsbezogenen System-Designs.

- **Leistungserweiterung von DNC-Max**

Unter Einbeziehung von CIMCO NC-Base v7 wird DNC-Max zu einer vollständigen Lösung für das Management von CNC-Programmen und - erweitert mit der Maschinendatenerfassung MDC-Max - ein Instrument zur Betriebsüberwachung.

## 1.1. Was ist neu

DNC-Max v7 bietet gegenüber einige Verbesserungen Vorgängerversionen:

- **Neue Benutzeroberfläche**

Die neue Oberfläche von v7 entspricht dem neuesten Windows-Design.

- **Umfangreiche Online-Hilfe**

Alles, was Sie über die unterschiedlichen Funktionen wissen müssen, ist jetzt in die Online-Hilfe aufgenommen worden, die an die Stelle der Referenzhandbücher tritt und für Sie durch einen Maus-Klick aufrufbar ist. Sie wissen nicht mehr weiter? Hilfe gibt es über das ?-Symbol, die **F1**-Taste, oder den **Hilfe**-Schalter. Und Sie werden gleich zu der für Sie momentan relevanten Information geleitet.

- **Fernbedienung**

Überwachen und steuern Sie die DNC-Server von überall - über ein lokales Netzwerk oder über eine Internet-Verbindung.

- **Flexible Einstellungen**

Schnittstellen können hinzugefügt, entfernt, eingestellt und von einem Server zum anderen verlegt werden, während der Server in Betrieb ist.

Identische CNC-Maschinen können Sie einmal konfigurieren und die Einstellung dann an die übrigen DNC-Server exportieren.

- **Modernes Standard-Protokoll**

Das neue Standard-Protokoll enthält eine Reihe neuer Möglichkeiten wie z.B. vielfältige Einstellungen für *Auto-Empfang* und *Fernabfrage*, intelligente Backup-Funktion und eine innovative Lösung für die Einstellung von Programm-Auslösern.

- **Start/Wiederaufnahme einer Übertragung**  
Sie können eine Übertragung ab einer bestimmten Zeile, eines Blocks oder eines Werkzeugwechsels starten oder eine unterbrochene Übertragung wieder aufnehmen. DNC-Max bewahrt dabei den Überblick über Werkzeugwechsel, Änderungen der Vorschubrate oder Spindeldrehzahl und gewährleistet, dass bei Start oder Wiederaufnahme die korrekten Werte verwendet werden.
- **Einstellen der NC-Werte online bei laufender Übertragung**  
Die dynamische Vorschub- und Drehzahleinstellung ermöglicht dem Maschinenführer Vorschub und Drehzahl zu ändern ohne das NC-Programm selbst zu verändern. Dadurch bleiben dem Betrieb viele Unterbrechungen (Stopp/Ändern/Start) erspart.
- **Verbesserte Protokoll-Funktion**  
DNC-Max bietet umfangreiche Protokoll-Funktionen zur Überwachung des Systems an. Zustandsberichte können direkt an die CNC-Maschinenführer geschickt werden.
- **Zugangskontrolle**  
Kennwortgeschützter Zugang mit verschiedenen Befugnissen ermöglicht eine Beschränkung der Einstell- und Steuermöglichkeiten auf ausgewählte Personen.

## 2. Installation

Folgen Sie bei der Installation von DNC-Max v7 bitte den folgenden Anweisungen:

### 1. Installationsdateien lokalisieren

Wenn Sie DNC-Max v7 auf CD-ROM erhalten haben, öffnen Sie das DNC-Max v7 Verzeichnis der CD. Wenn Sie DNC-Max per E-Mail empfangen haben, entpacken Sie die DNC-Max v7 in ein temporäres Verzeichnis.

### 2. Installationsprogramm ausführen

Starten Sie das Installationsprogramm durch Anklicken des folgenden Symbols:



DNC-Max v7 Installationsprogramm.

### 3. Komponenten wählen

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Wenn es sich um Ihre erste Installation handelt, müssen Sie Server-Installation wählen.

Wenn Sie auch eine Lizenz für CIMCO Edit erworben haben oder eine Testversion hiervon installieren möchten, müssen Sie auch *CIMCO Edit* aus der Liste wählen.

### 4. Schlüsseldatei kopieren

Wenn Sie keine Schlüsseldatei besitzen und lediglich eine Testversion installieren möchten, überspringen Sie einfach diesen Schritt.

Wenn Sie eine Schlüsseldatei besitzen, muss diese nach Abschluss der Installation in das DNCMax7-Verzeichnis kopiert werden.

Wenn Sie sowohl DNC-Max als auch CIMCO Edit installiert haben, muss die Schlüsseldatei auch in das CIMCOEdit7-Verzeichnis kopiert werden.

## 5. Server das erste Mal starten

Wenn die Installation abgeschlossen ist und Sie die Schlüsseldatei kopiert haben, können Sie DNC-Max das erste Mal starten. Klicken Sie auf das DNC-Max-Symbol am Bildschirm. Hierdurch gelangen Sie zur Server-Konsole.



DNC-Max v7 Server.

Wenn Sie den Server gestartet haben, kontrollieren Sie, ob Ihr Firmenname in dem **Lizenznehmer**-Feld der Server-Konsole zu sehen ist. Wenn nicht, haben Sie vergessen die Schlüsseldatei in das DNC-Max-Verzeichnis zu kopieren.



Wenn Sie eine Testversion fahren, wird hier *DEMO Version* angezeigt.

## 6. Server setup

Um den Server einzustellen wählen Sie **Einstellung / Server einstellen** aus dem Menü der Server-Konsole.

Unter **Server einstellen** geben Sie den Namen dieses Servers ein. Wählen Sie einen Namen, der die Funktion und/oder den Ort des Servers wiedergibt (z.B. *Werkhalle West*).

Unter **Verzeichnisse** wählen Sie das Wurzel-Verzeichnis für den Server. Im Wurzel-Verzeichnis befinden sich alle Protokolldateien, NC-Programme usw. Wenn sich alle NC-Programme auf einem Laufwerk befinden, wählen Sie dieses für das Wurzel-Verzeichnis. Wenn sich die NC-Programme auf verschiedenen Laufwerken befinden wählen Sie vorläufig eines von diesen aus.

Kreuzen Sie unten im Dialog **Verzeichnisse erzeugen** an.

Beenden Sie die Einstellung, indem Sie **OK** anklicken.

## 7. Systemverwaltung starten

Der nächste Schritt besteht darin den Server für die Datenübertragung mit den CNC-Maschinen einzustellen. Dies machen Sie über den Verwaltungs-Klienten. Um den Klienten zu starten klicken Sie auf den Schalter **Verwaltung** an der Server-Konsole.

Für weitere Informationen über das Administrations-Client, lesen Sie bitte [DNC-Max Klient](#).

## 8. Einstellen der ersten Maschine

Wenn dies Ihre erste Installation ist, sind zwei Schnittstellen *Maschine A* und *Maschine B* in der Verwaltungsliste aufgeführt. Dies ist eine Vorgabe von DNC-Max.

Wenn die Maschine das Standardprotokoll verwendet, geben Sie der ersten Schnittstelle sinnvollerweise einen Namen, der die Maschine auf einfache Weise eindeutig identifiziert. Nehmen Sie z.B. den Standort oder den Namen des Maschinenführers.

Für das Umbenennen einer Schnittstelle wählen Sie aus dem Menü **Schnittstelle / Schnittstelle umbenennen**.

Wenn Sie eine Maschine konfigurieren, die ein besonderes Protokoll erfordert z.B. *Heidenhain* oder *Mazak*, löschen Sie bitte die zwei angezeigten Schnittstellen aus der Liste. Für das Löschen einer Schnittstelle, wählen Sie aus dem Menü **Schnittstelle / Schnittstelle löschen**. Für weitere Informationen, wie man neue Ports hinzufügen, lesen Sie bitte [Schnittstelle hinzufügen](#).

Jetzt können Sie die neue Maschine konfigurieren.



Wenn Ihre Lizenz lediglich für eine Maschine gilt, wird nur eine Maschine angezeigt.

## 9. Öffnen des Einstellungsdialogs

Wählen Sie aus der Liste durch Anklicken mit der linken Maustaste die **Schnittstelle / Maschine**, die Sie einstellen möchten. Dann wählen Sie aus dem Menü **Schnittstelle / Schnittstelle einstellen**. Der Dialog zur Einstellung der Schnittstelle öffnet sich dann.

## 10. Grundeinstellungen

Fangen Sie damit an die serielle Schnittstelle dieser Maschine richtig einzustellen.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten im Dialog auf **OK**.

## 11. Testen der Konfiguration.

Sie können jetzt damit beginnen Daten zwischen DNC-Server und CNC-Maschine zu übertragen.

Je nach Art des gewählten Protokolls können Sie mit Hilfe des **Senden** oder **Empfangen**-Menüs eine Datei an die Maschine schicken oder von dieser abrufen.




Viele CNC-Maschinen erfordern besondere Einstellungen. Wenn Sie weder Daten senden noch empfangen können, müssen wahrscheinlich zusätzlich Einstellungen vorgenommen werden.

### 3. DNC-Max Server

DNC-Max v7 besteht aus zwei Programmen: dem Server (siehe unten) und dem Verwaltungs-Klienten. Der Server übernimmt die Kommunikation mit den CNC-Maschinen. Er muss immer eingeschaltet sein. Es ist daher zu empfehlen den Server in das *Startmenü-Verzeichnis* zu kopieren.

Wenn Sie den Server minimiert starten, können Sie die Konsole über ihr Symbol aufrufen (siehe [Server-Symbol](#)).

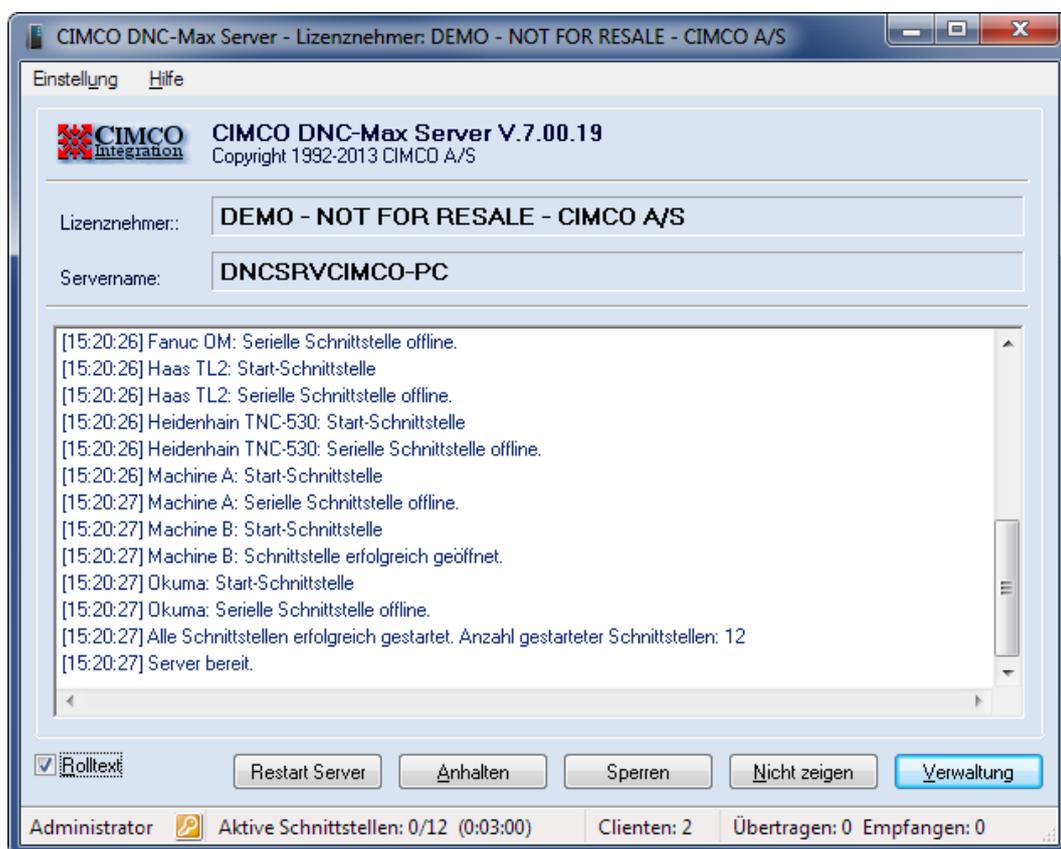

DNC-Max Server-Konsole

Oben im Server-Fenster werden Programmversion, Servername und Lizenznehmer angezeigt. Darunter wird das Server-Protokoll angezeigt. In ihm werden die Aktivitäten des Servers verzeichnet.

## 3.1. Server Menüs

Dieser Abschnitt beschreibt die Server-Menüs.

### 3.1.1. Einstellung



#### Löschen

Löscht den Inhalt des Protokoll-Fensters. Wenn Sie das tun, können Sie jedoch weiterhin auf alte Protokolldateien des Servers zugreifen.



#### Protokoll zeigt Zeit

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird die Zeit jedes Protokolleintrags angezeigt. Sie können die Funktion wahlweise ein- oder ausschalten. Gespeichert wird die Zeit immer.



#### Protokoll zeigt Datum

Wenn Sie diese Funktion wählen, wird das Datum jedes Protokolleintrags angezeigt. Sie können die Funktion wahlweise ein- oder ausschalten. Gespeichert wird das Datum immer.



#### Protokoll zeigt nur Fehler

Wenn Sie diese Funktion wählen, werden nur Fehler angezeigt. Sie können die Funktion wahlweise ein- oder ausschalten.



#### Server einstellen

Hier können Sie den Server konfigurieren. Öffnet den entsprechenden Dialog zum Konfigurieren der Server-Einstellungen. Hier können Sie auch die Sprache wählen.



#### Backup Konfiguration

Über diese Option können sie einen Backup der Serverkonfiguration erstellen.



#### Restore Konfiguration

Über diese Option können sie die Server-Einstellungen wiederherstellen.

### 3.1.2. Das Hilfe-Menü



#### Inhalt

Ruft die Online-Hilfe auf.



#### Besuchen Sie die Homepage von CIMCO

Zur Homepage von CIMCO A/S, wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist.



#### Über DNC-Max

Zeigt Informationen zu Version und Lizenz.


## 3.2. Server-Symbol

Der Betrieb des DNC-Max-Servers wird durch ein kleines Symbol unten rechts am Bildschirm angezeigt.



Server-Symbol.

Sie können die Server-Konsole durch Anklicken des Symbols () mit der rechten Maustaste aufrufen. Wenn die Konsole minimiert ist, wählen Sie **Zeigen** aus dem Menü. Sie können die Konsole wahlweise sperren und entsperren. Sie starten den Klienten, indem Sie **Verwaltung** anklicken.

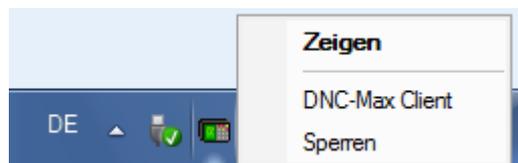

DNC-Max Symbol Popup-Menü.


Bei laufender Übertragung wird das Symbol animiert dargestellt.



DNC-Max Animation.

## 4. DNC-Max Klient

Dieser Klient ist die Hauptschnittstelle zu DNC-Max zum Überwachen des Servers, Handsteuerung von Übertragungen und Einstellen der Schnittstellen. Sie sehen den Klienten nachstehend abgebildet.

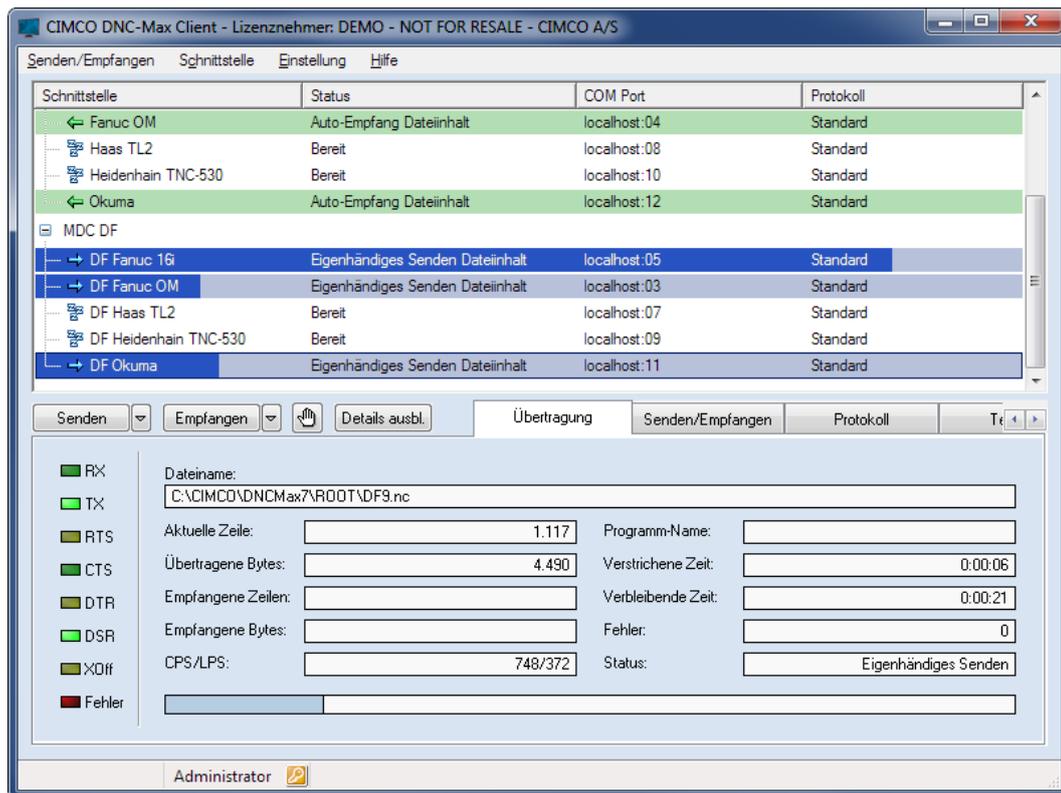

DNC-Max Verwaltungs-Klient.

Starten Sie den Klienten, indem Sie auf den Bottom **Verwaltung** der Server-Konsole oder das *DNC-Max*-Symbol am Bildschirm klicken.



DNC-Max-Symbol.


Die Verwaltung gliedert sich in Menüs, Schnittstellenübersicht und Karteikarten.

- **Verwaltungs-Menüs**

Die Menüs geben Zugang zu allen gebräuchlichen DNC-Max-Funktionen. Eine ausführliche Beschreibung der Menüs finden Sie unter [Verwaltungs-Menüs](#).

- **Schnittstellen Liste**

Die Schnittstellenübersicht enthält eine Liste aller Schnittstellen, die über den Klienten gesteuert werden können. Um eine bestimmte Schnittstelle einzustellen müssen Sie sie aus der Liste durch Anklicken mit der linken Maustaste auswählen (markieren).

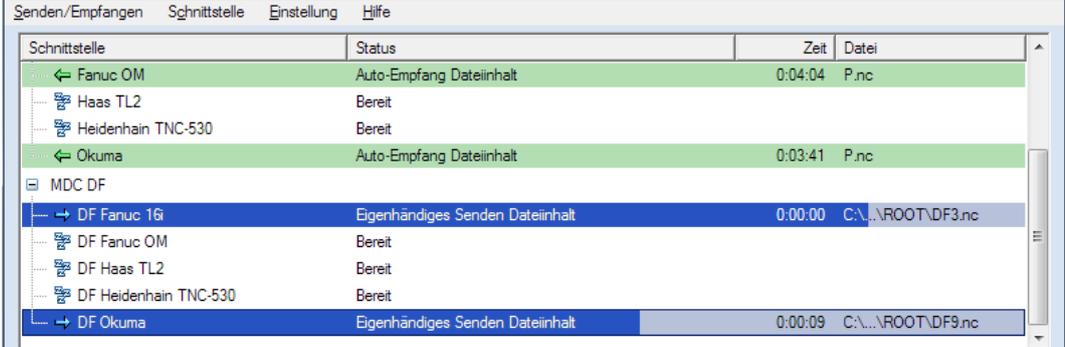

Schnittstelle	Status	Zeit	Datei
← Fanuc OM	Auto-Empfang Dateinhalt	0:04:04	P.nc
Haas TL2	Bereit		
Heidenhain TNC-530	Bereit		
← Okuma	Auto-Empfang Dateinhalt	0:03:41	P.nc
MDC DF			
→ DF Fanuc 16i	Eigenhändiges Senden Dateinhalt	0:00:00	C:\...ROOT\DF3.nc
DF Fanuc OM	Bereit		
DF Haas TL2	Bereit		
DF Heidenhain TNC-530	Bereit		
→ DF Okuma	Eigenhändiges Senden Dateinhalt	0:00:09	C:\...ROOT\DF9.nc

Schnittstellenübersicht.

Die Übersicht zeigt eine Beschreibung der Schnittstelle, ihres gegenwärtigen Betriebszustandes und die verbleibende/verstrichene Zeit beim Senden/Empfang sowie den Namen der übertragenen Datei (ohne Pfad) an.

- **Karteikarten**

Die Karteikarten dienen zur Überwachung und Steuerung der gewählten Schnittstelle. Sie werden in den folgenden Abschnitten ausführlich beschrieben.

Wenn Ihre DNC-Max-Server eine Lizenz für Fernabfragen besitzen, können Sie mehrere Server mit dem selben Klienten steuern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Mehrere Server](#).

Wenn Sie Zugriffsrechte fest gelegt haben, sollten Sie den Abschnitt hierzu lesen ([Zugriffsrechte](#)).



Sie können die Größe des Dialogs durch Ziehen am Rahmen oder mit dem Schalter oben rechts verändern.

## 4.1. Verwaltungs-Menüs

Dieser Abschnitt beschreibt die Verwaltungs-Menüs.



Alle Menüs, die sich auf eine bestimmte Schnittstelle beziehen (z.B. Senden/Empfangen und Einstellen/Umbenennen/...) sind auch in dem Kontextmenü der Schnittstelle verfügbar. Sie rufen das Kontextmenü der Schnittstelle auf, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ihren Namen in der Liste klicken.

### 4.1.1. Senden/Empfangen

Das **Senden/Empfangen**-Menü wird für handgesteuerte Übertragungen verwendet.



#### **Datei senden**

Datei per Hand senden. Weitere Informationen finden Sie unter [Datei senden](#).

#### **Datei senden...**

Bietet zusätzliche Möglichkeiten beim Senden von Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter [Datei senden...](#)

#### **Zuletzt gesendete Dateien**

Ermöglicht schnellen Zugang zu den zuletzt an die gewählte Schnittstelle gesendeten Dateien.

Eine Datei, die zuvor mit den besonderen Optionen unter Datei senden... gesendet wurde, wird bei Wahl aus dieser Liste mit den gleichen Einstellungen gesendet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Datei senden](#) und [Datei senden...](#)



#### **Datei empfangen**

Datei empfangen. Weitere Informationen finden Sie unter [Datei empfangen](#).

#### **Zuletzt empfangene Dateien**

Ermöglicht schnellen Zugang zu den zuletzt an der gewählten Schnittstelle empfangenen Dateien. Weitere Informationen finden Sie unter [Datei empfangen](#)

#### **Übertragung anhalten**

Hier können Sie die aktuelle Übertragung anhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Übertragung anhalten](#).

### Übertragung unterbrechen

Hier können Sie die aktuelle Übertragung unterbrechen. Weitere Informationen finden Sie unter [Übertragung unterbrechen](#).

### Übertragung wieder aufnehmen

Hier können Sie die aktuelle Übertragung wieder aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [Übertragung wieder aufnehmen](#).

### Schlange löschen

Hier können Sie die Warteschlange der gewählten Maschine löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Senden / Empfangen](#).



### Datei drucken

Datei drucken. Wählen Sie eine Datei aus, um diese direkt zu drucken.



### Ansicht der zuletzt übertragenen Datei

Ansicht/Editieren der zuletzt übertragenen Datei.

## 4.1.2. Schnittstelle

Das **Schnittstelle**-Menü dient zur Steuerung der Schnittstellen. Wählen Sie eine bestimmte Schnittstelle aus der Liste, indem Sie mit der linken Maustaste auf den Namen klicken. Die gewählte Schnittstelle wird dadurch markiert.



### Schnittstelle anhalten

Hier können Sie eine Schnittstelle anhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnittstelle starten/anhalten/erneut starten](#).



### Schnittstelle starten

Hier können Sie eine Schnittstelle starten. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnittstelle starten/anhalten/erneut starten](#).



### Schnittstelle erneut starten

Hier können Sie eine Schnittstelle erneut starten. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnittstelle starten/anhalten/erneut starten](#).

### **Schnittstelle einschalten**

Hier können Sie eine Schnittstelle aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnittstelle ein-/ausschalten](#).



### **Schnittstelle ausschalten**

Hier können Sie eine Schnittstelle deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnittstelle ein-/ausschalten](#).



### **Schnittstelle einstellen**

Hier können Sie die gewählte Schnittstelle einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnittstelle einschalten](#).



### **Schnittstelle hinzufügen**

Hier können Sie eine Schnittstelle hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnittstelle hinzufügen](#).



### **Schnittstelle löschen**

Hier können Sie eine Schnittstelle löschen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnittstelle löschen](#).

### **Schnittstelle umbenennen**

Hier können Sie eine Schnittstelle umbenennen. Weitere Informationen finden Sie unter [Schnittstelle umbenennen](#).



### **Handheld-Terminal**

Benutzen Sie diese Option zum Einfügen und konfigurieren von Handheld-Terminalen.



### **Maschinen-Monitore**

Benutzen Sie diese Option zum Einfügen und konfigurieren von Maschinen-Monitoren.

### 4.1.3. Einstellung

Das **Einstellung**-Menü dient zur Einstellung des Verwaltungs-Klienten.

#### **Log On/Log Off**

Einloggen/Abmelden des DNC-Max Klienten. Weitere Infos hierzu finden Sie im [Zugriffsrechte](#).

#### **Klienten konfigurieren**

Hier können Sie den Klienten konfigurieren. Öffnet den entsprechenden Dialog zum Konfigurieren der Klient-Einstellungen. Hier können Sie auch die Sprache wählen.



Protokolleinträge werden in der am Server gewählten Sprache vorgenommen.

#### **Server wählen**

Wählen Sie hier den Server welchen Sie verwalten möchten. Weitere Informationen zum tema Multi-server finden Sie hier [Mehrere Server](#).

#### **Restart Server**

Startet den DNC-Max Server neu.

#### **Server konfigurieren**

Hier können Sie den Server konfigurieren. Öffnet den entsprechenden Dialog zum Konfigurieren der Server-Einstellungen. Hier können Sie auch die Sprache wählen.

#### **Backup Server Konfiguration**

Über diese Option können sie einen Backup der Serverkonfiguration erstellen.

#### **Restore Server Konfiguration**

Über diese Option können sie die Server-Einstellungen wiederherstellen.

### 4.1.4. Hilfe

#### **Inhalt**

Hier können Sie die Online-Hilfe einblenden.

#### **Über DNC-Max**

Hier können Sie sich Informationen zu Version und Lizenz anzeigen lassen.


## 4.2. Klient Registerkarten/Kolonnen

Die Ansicht der Registerkarten/Kolonnen kann über einen Rechtsklick in irgend einer Registerkarte/Kolonne, dann Auswahl/Abwahl der entsprechenden Registerkarte/Kolonne, gesteuert werden. Die Ansicht der Registerkarten/Kolonnen kann auch über das Menu 'Einstellung' dann 'Klient-Einstellungen' eingestellt werden.

### 4.2.1. Übertragung

Um genaue Informationen über die laufende Übertragung an einer bestimmten Schnittstelle zu erhalten, klicken Sie erst auf die Schnittstelle in der Liste und dann auf die **Übertragung**-Karteikarte.

Diese Karte sehen Sie hier:

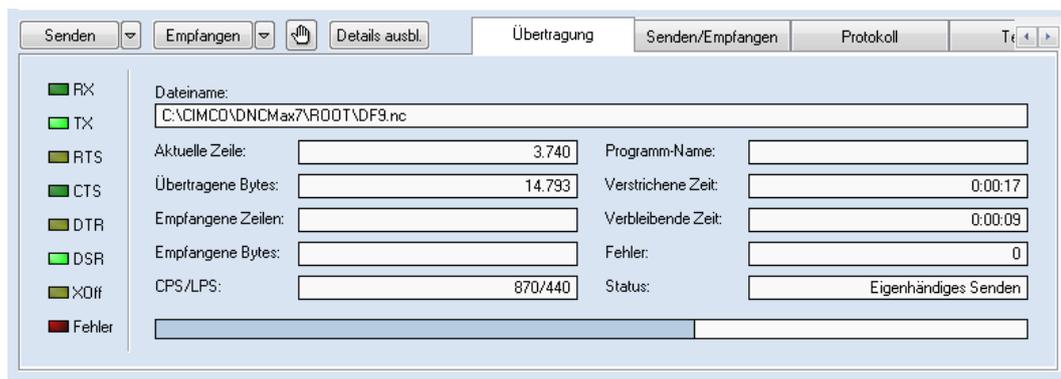

Übertragung.

Links zeigen eine Reihe von Leuchtdioden nach empfundenen Feldern den Zustand der seriellen Schnittstelle an.

- **RX** *Empfangssignal* - Server empfängt Daten von CNC-Maschine.
- **TX** *Sendesignal* - Server sendet Daten an CNC-Maschine.
- **RTS** *Bereit zum Senden* - Servermeldung an DNC.
- **CTS** *Klar zum Senden* - CNC-Meldung an den Server.
- **DTR** *Daten-Terminal bereit* - Servermeldung an DNC.
- **DSR** *Datensatz bereit* - DNC-Meldung an Server.
- **XOff** - Übertragung unterbrochen durch XOff von CNC-Maschine.
- **Fehler** - Ein oder mehrere Fehler bei laufender Übertragung.

Daneben zeigen eine Reihe von Feldern den Verlauf der Übertragung an.

**abc** **Dateiname**

Wenn DNC eine normale Datei an die CNC-Maschine überträgt, wird hier ihr Name einschließlich des vollständigen Pfades angezeigt.

Bei automatischem Empfang enthält dieses Feld den Namen des empfangenen Programms, falls in den empfangenen Daten ein gültiger Dateiname gefunden wurde. Je nach Schnittstelle wird auch der Pfad ganz oder zum Teil angezeigt.

Wenn die DNC-Maschine eine Verzeichnisliste, einen Empfangsbericht o.ä. überträgt, wird eine Kurzbeschreibung der übertragenen Daten angezeigt.

Z.B. bei Empfang einer Listenanfrage würde hier angezeigt werden *display Listenanfrage*.

**abc** **Aktuelle Zeile**

Zeigt die aktuellen Zeilennummer an ausschließlich der vor Dateianfang gesendeten Zeilen (d.h. Daten die auf Grund der Einstellung der Schnittstelle gesendet werden).

**abc** **Übertragene Bytes**

Hier wird die Anzahl der übertragenen Bytes angezeigt.

**abc** **Empfangene Zeilen**

Hier wird die Anzahl der übertragenen Zeilen angezeigt.

**abc** **Empfangene Bytes**

Hier wird die Anzahl der empfangenen Bytes angezeigt.

**abc** **CPS/LPS**

Hier wird die durchschnittliche Übertragungsrage als *Characters per second* (Zeichen pro Sekunde) (CPS) und *Lines per second* (Zeilen pro Sekunde) (LPS) angezeigt.

**abc** **Programm-Name**

Hier wird ein Programm-Name angezeigt, der bei automatischem Empfang oder Fernabfrage gefunden wurde.

**abc** **Verstrichene Zeit**

Hier wird die seit Übertragungsbeginn verstrichene Zeit angezeigt.

abc **Verbleibende Zeit**

Hier wird die (angenommene) Zeit bis zum Ende der Übertragung angezeigt.

abc **Fehler**

Hier wird die Anzahl der bei der Übertragung registrierten Fehler angezeigt.

abc **Status**

Hier wird der aktuelle Zustand der Schnittstelle angezeigt (*Bereit / Senden von Hand / ...!*).

Bei einer Übertragung von DNC an eine CNC-Maschine wird der Fortschritt durch einen sich ausdehnenden Balken unten im Dialog angezeigt.

## 4.2.2. Senden / Empfangen

Der Inhalt dieser Karteikarte variiert je nach Protokoll der gewählten Schnittstelle.


**Handsteuerung** wird bei Schnittstellen verwendet, die es ermöglichen das Programm bei Übertragungen vom DNC-Server aus zu wählen (z.B. Standard-Protokoll).

**Verzeichnis** wird bei Schnittstellen verwendet, die nur Ferabfragen ermöglichen (z.B. Heidenhain).

### 4.2.2.1. Handsteuerung

Hier können Sie Dateien von Hand übertragen. Unter Handsteuerung wird dabei verstanden, dass die Übertragung durch einen Benutzer des Verwaltungs-Programms ausgelöst wird und nicht automatisch vom CNC-Maschinenführer per Fernabfrage oder Auto-Empfang.

Handgesteuerte Übertragungen erfordern Zugriffsrechte eines Benutzers.

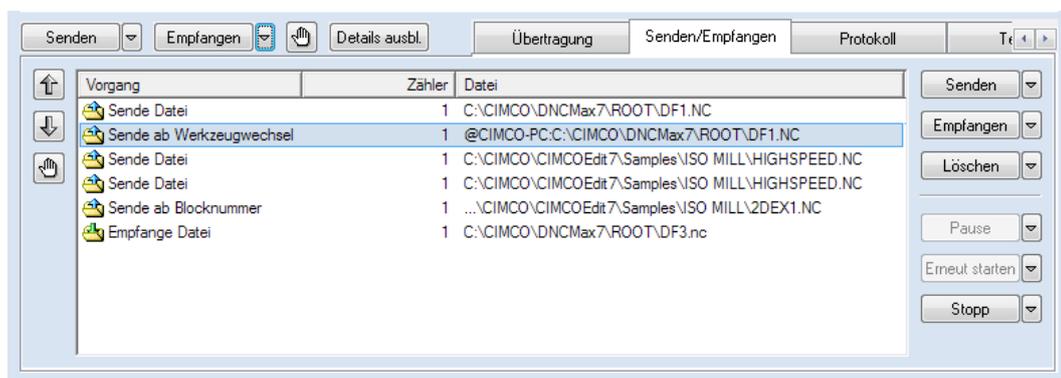

Übertragung von Hand.

**Buttons** **Senden**

Sie senden eine Datei ab einer bestimmten Schnittstelle, indem Sie letztere in der Liste mit der linken Maustaste markieren und **Senden** wählen.

Wählen Sie dann eine Datei aus dem Datei-Dialog. Wenn Sie den Vorgang an einem externen Server vornehmen, werden nur die für diesen Server zugänglichen Laufwerke und Dateien angezeigt, nicht die vom Verwaltungs-Klienten sichtbaren, denn nur die für den Server zugänglichen Dateien können auch übertragen werden.

Wenn Sie auf den Pfeil neben **Senden** klicken, wird eine Liste der zuletzt von der gewählten Schnittstelle gesendeten Dateien angezeigt.

Wenn eine Datei zuletzt mit den erweiterten Möglichkeiten unter *Datei senden...* gesendet wurde, werden die dort gewählten Einstellungen beibehalten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Datei senden....](#)



Über den Dialog 'Senden/Empfangen', dann 'Datei senden', können Sie mit den Tasten *Strg/Shift (Umschalttaste) + Mausklick* mehrere Dateien zum senden auswählen.

**Buttons** **Empfangen**

Wenn Sie eine Datei von einer bestimmten Schnittstelle empfangen möchten, markieren Sie diese in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Empfangen**.

Wählen Sie dann eine Datei aus dem Datei-Dialog.

Wenn Sie den Vorgang an einem externen Server vornehmen, werden nur die für diesen Server zugänglichen Laufwerke und Dateien angezeigt, nicht die vom Verwaltungs-Klienten sichtbaren, denn nur die für den Server zugänglichen Dateien können auch übertragen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Datei empfangen](#).

**Buttons** **Löschen**

Wenn Sie einen bestimmten Eintrag aus der *Warteschlange* löschen möchten, markieren Sie diesen und wählen Sie **Löschen**.

Wenn Sie alle Einträge löschen möchten, klicken Sie auf den Pfeil daneben und wählen Sie **Alle Optionen löschen** aus dem Popup-Menü.

**Buttons** **Pause**

Wenn Sie eine Übertragung an einer bestimmten Schnittstelle unterbrechen möchten, markieren Sie diese mit der linken Maustaste und wählen Sie **Pause**.

Dadurch wird die Übertragung sofort unterbrochen.

Zusätzliche Möglichkeiten erreichen Sie über den Pfeil daneben.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter [Übertragung unterbrechen](#)



#### **Erneut starten**

Wenn Sie die Übertragung an einer bestimmten Schnittstelle wieder aufnehmen möchten, markieren Sie letztere in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Erneut starten**. Dadurch wird die Übertragung ab dem Punkt wieder aufgenommen, an dem sie unterbrochen wurde.

Zusätzliche Möglichkeiten erreichen Sie über den Pfeil daneben.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter [Übertragung wieder aufnehmen](#)



#### **Stopp**

Wenn Sie die Übertragung an einer bestimmten Schnittstelle stoppen möchten, markieren Sie letztere in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Stopp**. Dadurch wird die Übertragung sofort abgebrochen.

Zusätzliche Möglichkeiten erreichen Sie über den Pfeil daneben.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter [Übertragung anhalten](#)



Pause, Erneut starten und Stopp sind nur möglich mit dem Standard-Protokoll.

### **4.2.2.2. Warteschlange**

Wenn Sie **Senden** oder **Empfangen** wählen, während eine Übertragung an der gewählten Schnittstelle stattfindet, wird der Auftrag in die Warteschlange eingetragen. Die Warteschlange wird auf der Karteikarte zur Handsteuerung angezeigt.

Sie besteht aus drei Spalten:

In der ersten Spalte: **Vorgang** wird die Art der Übertragung angezeigt. Z.B. *Sende ab Block-Nummer* oder *Datei empfangen*.

In der zweiten Spalte: **Count** wird die Anzahl die Datei übertragen werden sollen. Wenn Sie eine Übertragung bestehend aus mehreren Schleifen gewählt haben, wird unter Vorgang auch angezeigt, wie oft die Datei übertragen werden soll und welche Nummer

gerade erreicht ist (gilt nur für Standard-Protokoll). D.h. wenn die Datei 5 Male gesendet werden soll und die Datei gerade das 3. Mal gesendet wird, würde folgende Anzeige erscheinen: *3 von 5*.

In der dritten Spalte: **Datei** werden die Namen der zu übertragenen Dateien aufgelistet.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter [Datei senden...](#)



Sie können höchstens 32 Übertragungen in die Warteschlange eintragen.


### 4.2.2.3. Verzeichnis

Wenn die gewählte Schnittstelle nur Übertragungen per Fernabfrage oder Auto-Empfang zulässt (z.B. Heidenhain), können Sie unter **Senden/Empfangen** angeben, welches Verzeichnis beim Senden und/oder Empfangen von Dateien verwendet werden soll.

Um eigenhändige Auswahl der Verzeichnisse zu ermöglichen, müssen Sie *Handgesteuert* oder *Beides* unter *Übertragungs-Verzeichnis* und/oder *Empfangs-Verzeichnis* bei der Einstellung der Schnittstelle wählen.



Für das Auswählen eines Verzeichnisses benötigen Sie Zugriffsrechte eines Benutzers.

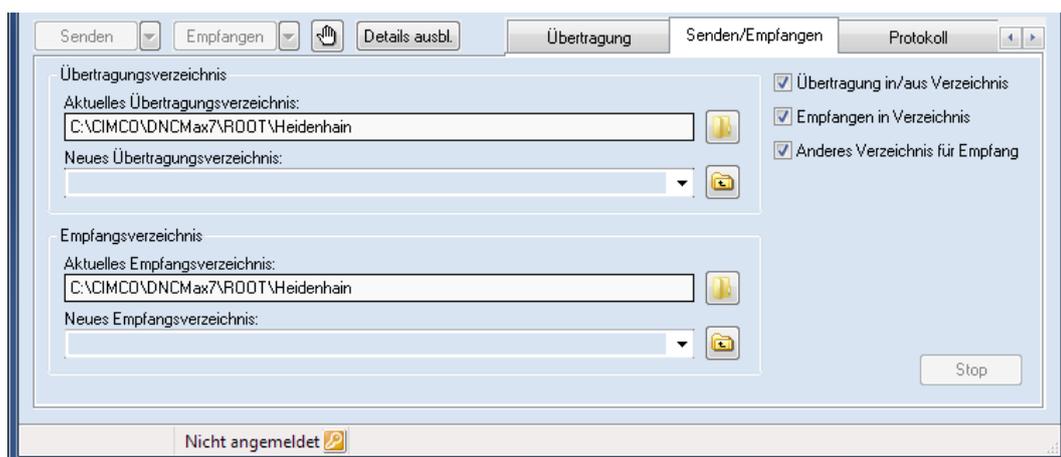

Verzeichnis-Auswahl.

- Übertragung in/aus Verzeichnis**  
Wenn dieses Feld angekreuzt ist, sendet der Server Dateien aus dem unter *Übertragungs-Verzeichnis / Aktuelles Verzeichnis* angegebenen Verzeichnis.
- Empfangen in Verzeichnis**  
Wenn dieses Feld angekreuzt ist, empfängt der Server Dateien in dem unter *Empfangs-Verzeichnis / Aktuelles Verzeichnis* angegebenen Verzeichnis.
- Anderes Verzeichnis für Empfang**  
Wenn dieses Feld angekreuzt ist, können Sie ein anderes Verzeichnis für Empfang angeben als für Übertragungen.

## Übertragungs-Verzeichnis

### **Aktuelles Verzeichnis**

Dieses Feld zeigt das aktuelle Übertragungs-Verzeichnis an.

Wenn es inaktiv ist (grauer Text), wird das unter Einstellung der Schnittstelle angegebene verwendet.

Um das aktuelle Verzeichnis zu ändern klicken Sie auf das Verzeichnis-Symbol links () oder geben den Namen unter *Neues Verzeichnis* ein (siehe unten).

### **Neues Verzeichnis**

Hier können Sie ein neues Übertragungs-Verzeichnis angeben.

Eine Übersicht der vorher benutzten Verzeichnisse erhalten Sie aus der Dropdown-Liste.

Nachdem Sie ein gültiges Verzeichnis eingegeben oder aus der Dropdown-Liste gewählt haben, müssen Sie es noch durch Betätigen des Schalters rechts aktivieren (.



Wenn Sie ein ungültiges Verzeichnis angeben, kann der Server keine Dateien senden.

## Empfangs-Verzeichnis

### **Aktuelles Verzeichnis**

Dieses Feld zeigt das aktuelle Empfangs-Verzeichnis an.

Wenn es inaktiv ist (grauer Text), wird das unter Einstellung der Schnittstelle angegebene verwendet.

Um das aktuelle Verzeichnis zu ändern klicken Sie auf das Verzeichnis-Symbol links () oder geben den Namen unter *Neues Verzeichnis* ein (siehe unten).

#### etc ▾ Neues Verzeichnis

Hier können Sie ein neues Empfangs-Verzeichnis angeben.

Eine Übersicht der vorher benutzten Verzeichnisse erhalten Sie aus der Dropdown-Liste.

Nachdem Sie ein gültiges Verzeichnis eingegeben oder aus der Dropdown-Liste gewählt haben, müssen Sie es noch durch Betätigen des Schalters rechts aktivieren ()




Wenn Sie ein ungültiges Verzeichnis angeben, kann der Server keine Dateien empfangen.

### 4.2.2.4. Mazak Handsteuerung

Das Mazak-Protokoll ermöglicht dem Maschinenführer sowohl Mazatrol- als auch ISO-Übertragungen zu steuern. Zugang erhält man über das unten gezeigte Bild.



Handsteuerung erfordert user access.

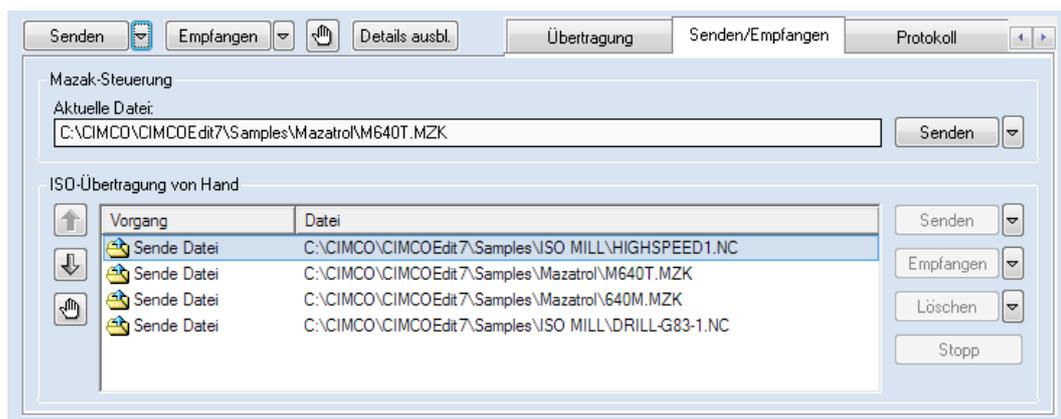

Mazak Handsteuerung.

## Mazatrol-Übertragungen

Der Inhalt der oberen Bildhälfte hängt von der Einstellung der gewählten Mazak-Schnittstelle ab.

### Handsteuerung oder Fernabfrage

Wenn die Schnittstelle auf *Handsteuerung* oder *Fernabfrage* eingestellt ist, kann der Maschinenführer die zu übertragende Datei über **Datei wählen** aufrufen.

Bei Bedienung über einen Server, werden nur die Dateien aufgelistet, die für den Server zugänglich sind. D.h. Dateien auf einem anderen Rechner müssen auf für den Server zugänglichen, geteilten Laufwerken liegen, um aufgelistet werden zu können.

Die Aktivierung des Pfeils neben **Datei wählen** ruft eine Liste der zuletzt gewählten Dateien auf.



 
Wenn der Maschinenführer von der CNC-Maschine per *Fernabfrage* die aktuelle Datei ändert, wird das Feld: *Aktuelle Datei* entsprechend aktualisiert.

### Disk-Modus

Wenn die Schnittstelle auf *Disk-Modus* eingestellt ist, kann der Maschinenführer das aktuelle Medium über **Medium wählen** ändern.

Bei Bedienung über einen Server, werden nur die Medien aufgelistet, die für den Server zugänglich sind. D.h. Medien eines anderen Rechners müssen auf für den Server zugänglichen, geteilten Laufwerken liegen, um aufgelistet werden zu können.

Die Aktivierung des Pfeils neben **Medium wählen** ruft eine Liste der zuletzt gewählten Medien auf.



Mazak Handsteuerung im Disk-Modus.

## ISO-Übertragungen

Die untere Bildhälfte wird zur Bedienung von ISO-Übertragungen benutzt. Ihr Aussehen entspricht dem Bild bei handgesteuerten Übertragungen nach Standardprotokoll.

**Buttons** **Senden**

Sie senden eine Datei ab einer bestimmten Schnittstelle, indem Sie letztere in der Liste mit der linken Maustaste markieren und **Senden** wählen.

Wählen Sie dann eine Datei aus dem Datei-Dialog. Wenn Sie den Vorgang an einem externen Server vornehmen, werden nur die für diesen Server zugänglichen Laufwerke und Dateien angezeigt, nicht die vom Verwaltungs-Klienten sichtbaren, denn nur die für den Server zugänglichen Dateien können auch übertragen werden.

Wenn Sie auf den Pfeil neben **Senden** klicken, wird eine Liste der zuletzt von der gewählten Schnittstelle gesendeten Dateien angezeigt.

**Buttons** **Empfangen**

Wenn Sie eine Datei von einer bestimmten Schnittstelle empfangen möchten, markieren Sie diese in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Empfangen**.

Wählen Sie dann eine Datei aus dem Datei-Dialog.

Wenn Sie den Vorgang an einem externen Server vornehmen, werden nur die für diesen Server zugänglichen Laufwerke und Dateien angezeigt, nicht die vom Verwaltungs-Klienten sichtbaren, denn nur die für den Server zugänglichen Dateien können auch übertragen werden.

**Buttons** **Löschen**

Wenn Sie einen bestimmten Eintrag aus der *Warteschlange* löschen möchten, markieren Sie diesen und wählen Sie **Löschen**.

Wenn Sie alle Einträge löschen möchten, klicken Sie auf den Pfeil daneben und wählen Sie **Alle Optionen löschen** aus dem Popup-Menü.

**Buttons** **Stopp**

Wenn Sie die Übertragung an einer bestimmten Schnittstelle stoppen möchten, markieren Sie letztere in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Stopp**. Dadurch wird die Übertragung sofort abgebrochen.

**Warteschlange**

Wenn Sie **Senden** oder **Empfangen** wählen, während eine Übertragung an der gewählten Schnittstelle stattfindet, wird der Auftrag in die Warteschlange eingetragen. Die Warteschlange wird auf der Karteikarte zur Handsteuerung angezeigt.

Die Warteschlange wird in zwei Säulen angezeigt. Die erste: *Modus* zeigt die Art der Übertragung an, also *Senden* oder *Empfangen*. Die zweite Säule: *Datei*, zeigt die Namen der zu übertragenden Dateien an.



Sie können höchstens 32 Übertragungen in die Warteschlange eintragen.

### 4.2.2.5. LSV2 Handsteuerung

Die einzige Funktion, die bei allen Protokollen des Typs LSV2 (Deckel/Agie/Heidenhain/...) per Hand bedienbar ist, ist der *Stopp*-Schalter. Seine Betätigung führt zum Abbruch der aktuellen Übertragung.

Alle anderen Funktionen sind nur über die Steuerung zugänglich.

### 4.2.3. Protokoll

Wenn Sie das Protokoll einer bestimmten Schnittstelle sehen möchten, markieren Sie diese in der Liste und wählen Sie **Protokoll**.



Protokoll.

Das Protokoll enthält Informationen zur gewählten Schnittstelle. Bei über 1000 Einträgen seit Start des Servers werden nur die letzten 1000 angezeigt. Ältere Einträge können Sie in der Protokoll-Datei finden.

Es gibt zwei Arten von Protokolleinträgen: *Fehler* und *Infos*.

Fehler werden nach einem gescheiterten Vorgang rot im Protokoll vermerkt. Infos werden nach erfolgreichem Abschluss eines Vorgangs blau ins Protokoll eingetragen.

#### **Rolltext**

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, läuft der Text weiter, so dass immer die neuesten Einträge sichtbar sind.

**Datum**

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, wird das Datum angezeigt. Sie können die Funktion abwechselnd aus- und einschalten. Das Datum wird unabhängig von der Anzeige immer gespeichert.

**Zeit**

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, wird die Zeit angezeigt. Sie können die Funktion abwechselnd aus- und einschalten. Die Zeit wird unabhängig von der Anzeige immer gespeichert.

**Nur Fehler**

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, werden nur Fehler angezeigt. Sie können die Funktion abwechselnd aus- und einschalten. Die Fehler werden unabhängig von der Anzeige immer gespeichert.


**Löschen**

Wenn Sie auf diesem Button klicken, wird der Inhalt des Fensters gelöscht. Sie können den Inhalt zurückholen, indem Sie den Verwaltungs-Klienten erneut starten. Sie können auch in der Protokolldatei nachsehen.

## 4.2.4. Terminal

Wenn Sie die Daten sehen möchten, die an einer bestimmten Schnittstelle übertragen werden, markieren Sie letztere in der Liste und wählen Sie **Terminal**.

Die Karteikarte ist hier zu sehen:

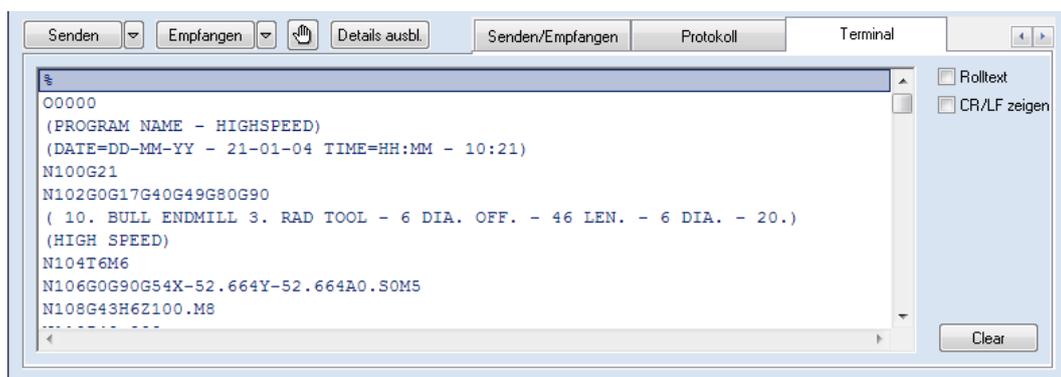

Serielles Datenterminal.

Empfangene Daten werden grün, gesendete Daten blau dargestellt.

**Rolltext**

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, erscheinen stets die neuesten Daten im Terminalfenster.

**CR/LF zeigen**

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, werden Zeilenvorschub-Zeichen angezeigt (ASCII 10 und ASCII 13).

**Clear**

Betätigen Sie diesen Schalter um das Terminalfenster zu löschen.



Die Anzeige wird regelmäßig aktualisiert (alle 500ms) und nicht unmittelbar, wenn Daten empfangen/gesendet werden.


## 4.2.5. Vorschub und Spindeldrehzahl

Wenn Sie Vorschub und/oder Spindeldrehzahl einer bestimmten Schnittstelle einstellen möchten, markieren sie letztere in der Liste und wählen Sie **Vorschubwert**. Diese Karteikarte ist hier zu sehen. Sie müssen Benutzerzugangsrecht besitzen, um diese Einstellung vornehmen zu können. Falls Sie nicht angemeldet sind, können Sie um Ihr Kennwort gebeten werden (falls so eingestellt).

Nachstehend wird die Einstellung des Vorschubs beschrieben. Die Vorgangsweise bei der Spindeldrehzahl ist identisch.



Alle Regler und Felder dieser Karteikarte sind abgeschaltet, wenn der Server keine Lizenz für diese Funktion besitzt.

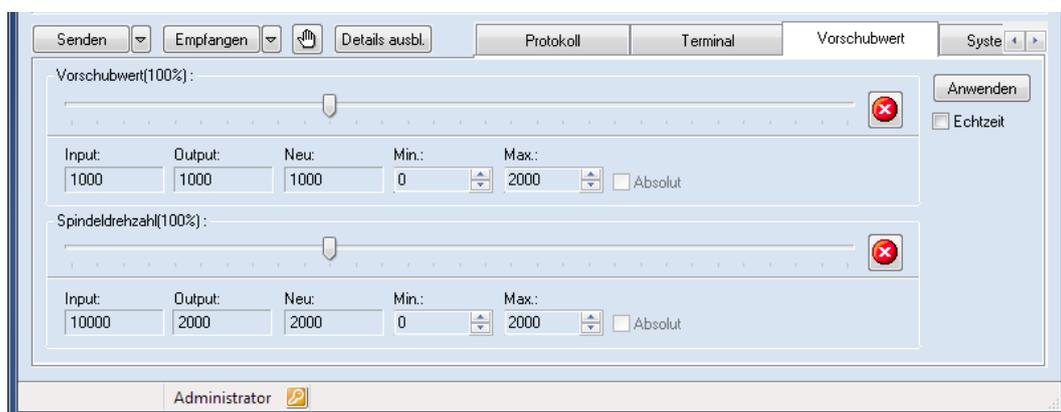

Einstellen von Vorschub und Drehzahl online.

Der Vorschubwert wird mit Hilfe des Regler und der Felder im oberen Rahmen des Dialogs eingestellt.

Die Einstellung erfolgt mit einem Regler, drei Anzeigen (*Input*, *Output* und *Neu*), zwei Eingabefelder für Minimum und Maximum (*Min* und *Max*), ein Ankreuzfeld für absolute Einstellung und ein Notschalter (roter Punkt mit weißem Kreuz).

Zusätzlich gibt es ein **Anwenden**-Schalter und ein **Echtzeit**-Ankreuzfeld für Vorschub- und Spindeldrehzahleinstellung.

### **Vorschub-Regler**

Mit dem Regler können Sie den Vorschub einstellen.

Sie können den Vorschub *indirekt* oder in *Echtzeit* einstellen. Indirekt heißt, dass Sie erst den gewünschten Wert mit dem Regler einstellen und dann **Anwenden** wählen.

In Echtzeit bedeutet, dass die Werte unmittelbar umgesetzt werden, während Sie den Regler verschieben. Vorausgesetzt die gewählte Schnittstelle ist nicht gegenteilig eingestellt: *Bei Einstellung senden = Keine Daten senden*. In dem Fall würde der Vorschub erst geändert, wenn ein neuer Wert in der Eingabedatei gefunden würde.

Die indirekte Methode ist die Grundeinstellung. Sie aktivieren die Echtzeit-Übertragung, indem Sie das Kästchen ankreuzen und Anwenden wählen. Wenn Sie eine andere Schnittstelle wählen, die Karteikarte wechseln, Höchst- oder Mindestwerte ändern oder den Notschalter betätigen, wird die Echtzeit-Funktion abgeschaltet.

### **Absolut**

Wenn dieses Kästchen angekreuzt ist, gilt die Einstellung des Vorschubs *absolut*. D.h. die Einstellung geschieht nicht im Verhältnis zu dem in der übertragenen Datei angegebenen Wert.

Der Vorschubwert kann mit dem Regler nur innerhalb der unter *Minimum* und *Maximum* angegebenen Werte eingestellt werden.

Wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist, wird die Einstellung *relativ* verändert, d.h. prozentweise bezogen auf den in der übertragenen Datei angegebenen Wert.

Der Regler kann den Vorschubwert aus der Eingabedatei auf 0% bis 300% bringen. D.h. wenn der zuletzt gefundene Wert der übertragenen Datei 1200 betrug, kann der Vorschub auf einen Wert von 0 bis 3600 eingestellt werden. Dabei wird das Ergebnis mit den unter *Minimum* und *Maximum* angegebenen Werten verglichen.

D.h. wenn das Minimum als 500 und das Maximum als 3000 angegeben wurde, kann die relative Veränderung nur im Bereich von 500 bis 3000 vorgenommen werden.

Wenn das Feld inaktiv ist (grau), liegt das daran, dass absolute Einstellungen für diese Schnittstelle abgeschaltet sind.

abc

### Input

Das *Input*-Feld zeigt den unveränderten Vorschubwert aus der übertragenen Datei an. Wenn kein Vorschubwert gefunden wurde, zeigt das Feld ??? an. Sie können dann natürlich keine relativen Veränderungen vornehmen. Wenn Sie den Vorschubwert ändern müssen, können Sie dies nur in absoluten Schritten tun.

abc

### Output

Das *Output*-Feld zeigt den aktuellen Vorschubwert an, d.h. den zuletzt an die CNC-Maschine übertragenen.

Wenn Sie *Echtzeit* angekreuzt haben, ist dies der gleiche Wert wie der unter *Neu* angezeigte. (Es sei denn, die Schnittstelle ist so eingestellt, dass Sie keine Vorschubwert-Information einfügt: *Bei Einstellung senden = Keine Daten senden*. In diesem Fall würde das *Output*-Feld erst einen neuen Wert anzeigen, wenn dieser in der Eingabedatei gefunden würde.

Wenn kein Vorschubwert an die CNC-Maschine gesendet wurde, zeigt das Feld ??? an.

abc

### Neu

Das *Neu*-Feld zeigt das Ergebnis der gewählten Änderung an.

Wenn das Ergebnis nicht verfügbar ist, zeigt das Feld ??? an.

123

### Minimum

Dieses Feld zeigt den Mindestwert für den Vorschub an. Sie können diesen ändern, indem Sie einen anderen Wert in das Feld eintragen und dann **Anwenden** wählen.

Der Mindestwert muss zwischen den Mindest- und Höchstwerten liegen, die bei der Einstellung des Protokolls festgelegt wurden.

123

### Maximum

Dieses Feld zeigt den Höchstwert für den Vorschub an. Sie können diesen ändern, indem Sie einen anderen Wert in das Feld eintragen und dann **Anwenden** wählen.

Der Höchstwert muss zwischen den Mindest- und Höchstwerten liegen, die bei der Einstellung des Protokolls festgelegt wurden.



### Notschalter

Der Notschalter dient zum Abbrechen jeglicher Änderungen.

Wenn die gewählte Schnittstelle so eingestellt wurde, keine Vorschubinformationen einzufügen (*Bei Einstellung senden = Keine Daten senden*) wird der Vorschub erst geändert, wenn ein neuer Wert in der Eingabedatei gefunden würde.

## 4.2.6. Systemprotokoll

Wenn Sie das Systemprotokoll sehen möchten, wählen Sie diese Karteikarte. Das Systemprotokoll enthält allgemeine Informationen zum Systemzustand. Darüber hinaus werden alle Schnittstellenfehler auch hier verzeichnet (als Kopien der Einträge im Schnittstellenprotokoll Systemprotokoll).



Systemprotokoll.

Bei über 1000 Einträgen seit Start des Servers werden nur die letzten 1000 angezeigt.

Es gibt zwei Arten von Protokolleinträgen: *Fehler* und *Infos*.

Fehler werden nach einem gescheiterten Vorgang rot im Protokoll vermerkt. Infos werden nach erfolgreichem Abschluss eines Vorgangs blau ins Protokoll eingetragen. Sie können diese Farben über das Einstellung / Protokollfarben-Menü ändern.



### Rolltext

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, läuft der Text weiter, so dass immer die neuesten Einträge sichtbar sind.



### Datum

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, wird das Datum angezeigt. Sie können die Funktion abwechselnd aus- und einschalten. Das Datum wird unabhängig von der Anzeige immer gespeichert.

**Zeit**

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, wird die Zeit angezeigt. Sie können die Funktion abwechselnd aus- und einschalten. Die Zeit wird unabhängig von der Anzeige immer gespeichert.

**Nur Fehler**

Wenn Sie dieses Kästchen ankreuzen, werden nur Fehler angezeigt. Sie können die Funktion abwechselnd aus- und einschalten. Die Fehler werden unabhängig von der Anzeige immer gespeichert.

**Löschen**


Wenn Sie dieses Feld betätigen, wird der Inhalt des Fensters gelöscht. Sie können den Inhalt zurückholen, indem Sie den Verwaltungs-Klienten erneut starten. Sie können auch in der Protokolldatei nachsehen.

## 4.2.7. Fehlerkorrektur

Sie sollten diese Funktion lediglich benutzen, wenn Sie vom CIMCO Support-Team darin eingewiesen wurden. Die hier zugänglich Information ist nur sinnvoll für geschultes Personal.



Sie können die Karteikarte zur Fehlerkorrektur über das Einstellungs-Menü abschalten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter [Verwaltungs-Menüs](#)

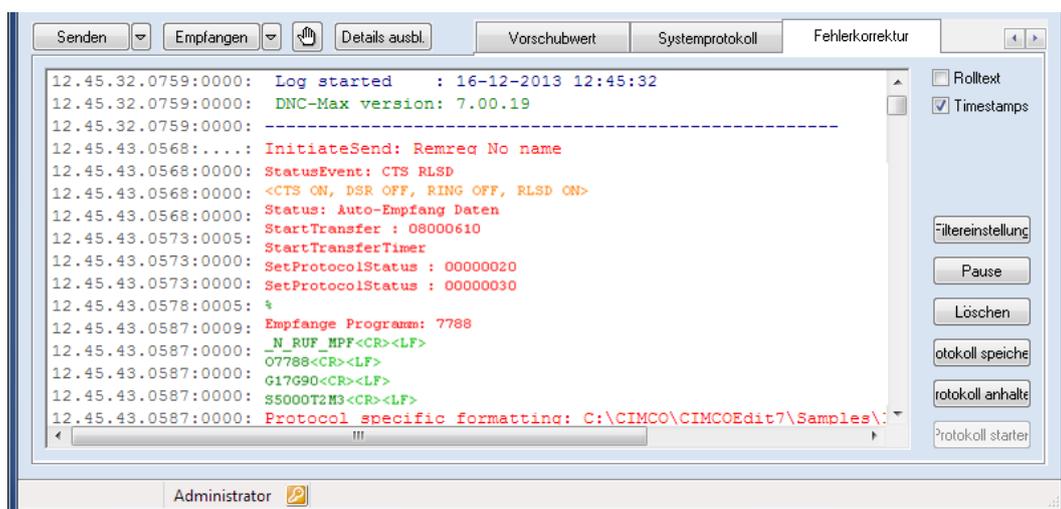


Übertragung und Fehlerkorrektur.

## 4.3. Mehrere Server

Wenn Ihre DNC-Max-Server eine entsprechende Lizenz besitzen, können Sie mehrere Server mit Hilfe eines TCP/IP-Netzwerkes gleichzeitig über einen Klienten steuern.

Die Verwaltung entdeckt automatisch jeden Server in Ihrem lokalen Netzwerk und fügt alle gefundenen Schnittstellen zu seiner Übersicht hinzu. Sie können eine Höchstzahl an Servern festlegen, die von dem Klienten gesteuert werden sollen, indem Sie **Einstellung / Server wählen** aus dem Menü wählen. Es erscheint der folgende Dialog:

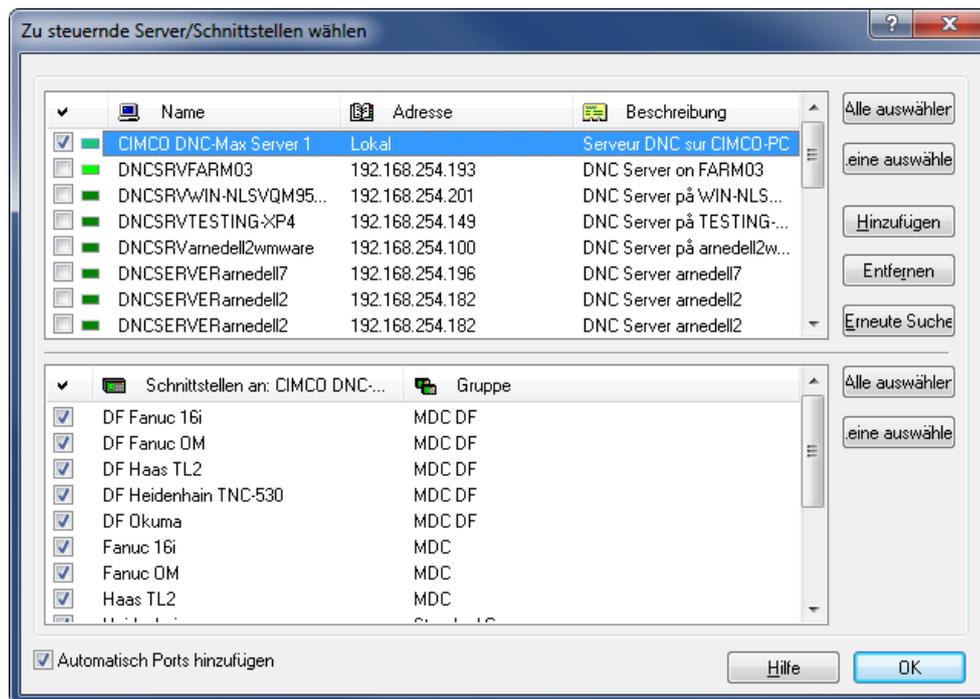

Server wählen.

In der linken Spalte wird angezeigt, ob der Klient den Server steuert () oder nicht (). Schalten Sie wahlweise zwischen beiden Optionen, indem Sie mit der linken Maustaste in das Kästchen klicken.

### Leuchtdioden

Ein Leuchtdioden nachempfundenenes Feld zeigt den aktuellen Zustand des Servers an.

- Server online (hellgrün).
- Server gestoppt (dunkelgrün).
- Server hat keine Lizenz für Fernsteuerung (gelb).

## Schalter

**Alle wählen**

Klicken Sie auf diesen Botton, um alle Server bzw. Schnittstellen im lokalen Netzwerk auszuwählen.

**Keine wählen**

Klicken Sie auf diesen Botton, um alle Server bzw. Schnittstellen im lokalen Netzwerk abzuwählen.

**Hinzufügen**

Sollten ein oder mehrere Server nicht angezeigt werden, können Sie hier Server manuell hinzufügen.

**Entfernen**

Gewählten Server aus der Liste entfernen.

**Erneute Suche**

Aktualisiert Liste und listet alle z.Zt. aktiven Server. Nicht aktive Server werden von der Liste gelöscht.

**Automatisch Ports hinzufügen**

Wenn Sie dieses Feld ankreuzen, werden alle erkannten Server und Schnittstellen automatisch an das Netzwerk geschlossen.



Neue Schnittstellen an inaktiven Servern werden nicht hinzugefügt.

**Hilfe**


Zeige Online-Hilfe.

**OK**

Betätigen Sie diesen Schalter um alle gewählten Server anzuschließen.

### 4.3.1. Server manuell hinzufügen

Server die sich in einem anderem Subnetz als den Verwaltungs-Klienten befinden, werden nicht automatisch erkannt. In diesem Fall müssen Sie den Server manuell hinzufügen. Um einen Server manuell hinzuzufügen klicken Sie auf **Hinzufügen**, geben die entsprechende IP-Adresse des Servers ein (siehe Bild unten).

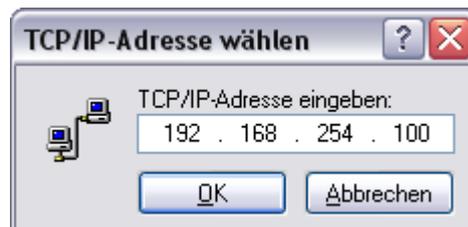

Server eigenhändig hinzufügen.

### 4.3.2. Fernsteuerung abschalten

Um die Fernsteuerung eines oder mehrerer Verwaltungs-Klienten abzuschalten, müssen Sie die Konfigurationsdatei eigenhändig verändern.

Die Datei befindet sich im Installationsverzeichnis `\CFG\DNCAdm.ini`.

Öffnen Sie die Datei mit einem Texteditor wie Notizblock, suchen Sie den Abschnitt `[USERCONFIG]` und ändern Sie die Einstellungen wie folgt:

```
[USERCONFIG]
LOCALONLY = No
```

bis

```
[USERCONFIG]
LOCALONLY = Yes
```

## 5. DNC-Max Wie kann ich...

### 5.1. Schnittstelle hinzufügen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine neue Schnittstelle am DNC-Server anmelden. Sie benötigen eine Schnittstelle pro CNC-Maschine. Die Einstellung der Schnittstelle ist entscheidend dafür, wie der Server mit der Maschine kommuniziert. Sie benötigen hierfür die Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen.


Um eine neue Schnittstelle hinzuzufügen, wählen Sie **Schnittstelle / Schnittstelle hinzufügen** administration client und geben Ihr Kennwort ein (wenn so eingestellt). Wenn Sie mehr als einen Server verwalten, müssen Sie wählen, welchem Server die neue Schnittstelle zugeordnet werden soll. Schließen Sie mit **OK** ab.

Der hierunter gezeigte Dialog erscheint nur, wenn Sie mehr als einen Server besitzen.



Wählen Sie den Server zur Maschine.

Geben Sie unter **Maschinenbeschreibung** einen eindeutigen Namen für die Maschine ein. Wählen Sie z.B. den Standort oder den Namen des Maschinenführers. Es sind nur Buchstaben, Ziffern und Leerzeichen erlaubt. Sie dürfen von 1-128 Zeichen verwenden. Es empfiehlt sich jedoch nur ca. 5-20 Zeichen zu verwenden um Platz in der Übersicht und den Protollen zu sparen.

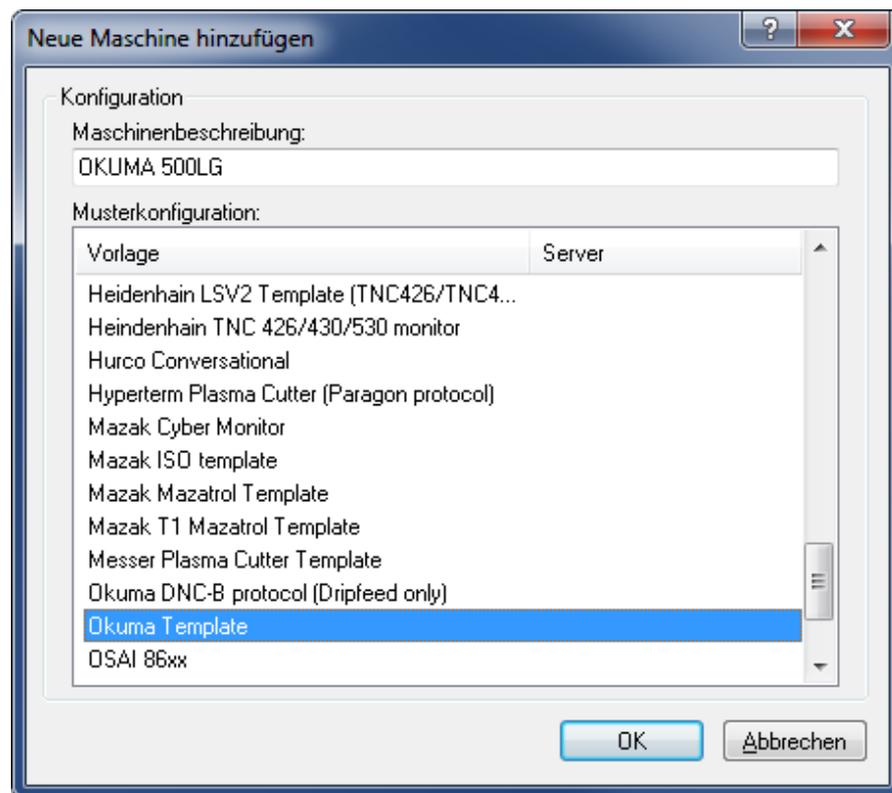

Schnittstelle hinzufügen.

Wählen Sie dann eine **Musterkonfiguration** aus der Dropdown-Liste. In dieser Liste sind alle Einstellungen, die Sie an Ihren Maschinen vorgenommen haben und einige Ausgangskonfigurationen für verschiedene Typen. Wählen Sie entweder aus Ihren eigenen oder vorgegebenen Einstellungen diejenige, die am besten zu der Maschine passt. Das Muster legt auch fest, welches Protokoll an der Schnittstelle verwendet werden soll. D.h. wenn Sie *serielle CNC* wählen, wird das Standard-Protokoll verwendet. Wenn Sie *Heidenhain 3xx* wählen, wird das spezielle Heidenhain-Protokoll verwendet.

Nachdem Sie die Beschreibung eingegeben und die Musterkonfiguration gewählt haben, schließen Sie mit **OK** ab. Wenn der Server eine ausreichende Lizenz für diese Schnittstelle besitzt, wird als nächstes die Einstellung dieser Schnittstelle angezeigt. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung.




Wenn Sie mehrere identische Maschinen haben, stellen Sie zunächst nur eine ein. Nachdem Sie die Einstellung getestet und berichtigt haben, können Sie diese Einstellung als Schablone für die anderen Maschinen verwenden.

## 5.2. Schnittstelle umbenennen

Dieser Abschnitt beschreibt wie Sie eine Schnittstelle umbenennen. Sie benötigen hierfür die Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen.

Unter administration client markieren Sie die Schnittstelle, die Sie umbenennen wollen, indem Sie sie in der Liste auf Sie klicken. Wählen Sie **Schnittstelle / Schnittstelle umbenennen** aus dem Menü und geben Sie Ihr Kennwort ein (wenn so eingestellt). Es erscheint der folgende Dialog. Die aktuelle Beschreibung wird unter **Neue Maschinenbeschreibung** angezeigt. Geben Sie den neuen Namen ein und bestätigen Sie mit **OK** oder verwerfen Sie die Änderung mit **Abbrechen**.

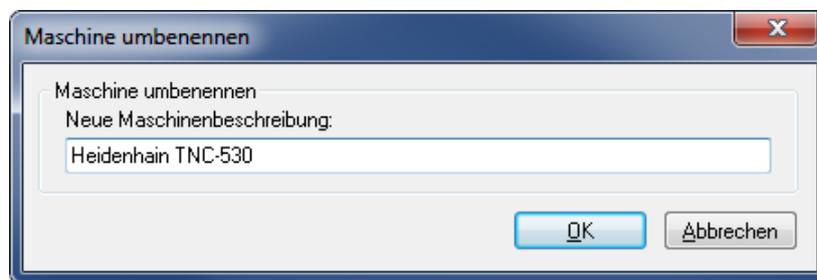

Schnittstelle umbenennen.

Sie dürfen von 1-128 Zeichen verwenden. Es empfiehlt sich jedoch nur ca. 5-20 Zeichen zu verwenden um Platz in der Übersicht und den Protollen zu sparen.

## 5.3. Schnittstelle löschen

Dieser Abschnitt beschreibt wie Sie eine Schnittstelle löschen. Sie benötigen hierfür die Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen.

Unter administration client markieren Sie die Schnittstelle, die Sie löschen wollen, indem Sie sie in der Liste auf Sie klicken. Wählen Sie **Schnittstelle / Schnittstelle löschen** aus dem Menü und geben Sie Ihr Kennwort ein (wenn so eingestellt). Sie werden darum gebeten den Löschvorgang zu bestätigen.



Schnittstelle löschen

Wählen Sie **Ja** um die Schnittstelle zu löschen oder **Nein**, wenn Sie Ihren Entschluss bereuen.



Wenn an der gewählten Schnittstelle gerade eine Übertragung statt findet, zeigt der Bestätigungs-Dialog dieses an.

## 5.4. Schnittstelle starten/anhalten/erneut starten


Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine Schnittstelle starten und stoppen können. Sie benötigen hierfür die Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen.

Wenn eine Schnittstelle gestoppt wird, können Sie an ihr weder Daten empfangen noch senden. Auto-Empfang und Fernabfrage sind ebenfalls außer Funktion.

### 5.4.1. Schnittstelle anhalten

Um eine bestimmte Schnittstelle zu stoppen, markieren Sie sie mit der linken Maustaste und wählen Sie **Schnittstelle / Schnittstelle anhalten** unter administrator menu.

Wenn gerade eine Übertragung statt findet, erscheint der folgende Dialog:

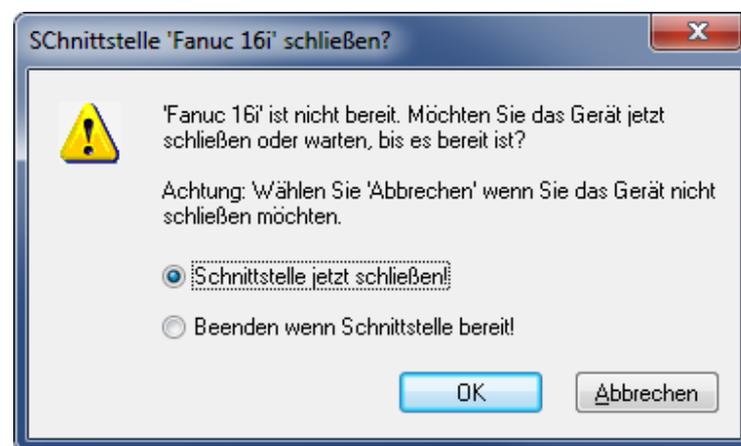

Warnung.

Der Dialog erlaubt Ihnen die Schnittstelle sofort zu stoppen oder zu warten, bis die Übertragung beendet ist. Wenn Sie die Schnittstelle nicht stoppen möchten, wählen Sie **Abbrechen**.

Wenn die Schnittstelle gestoppt wurde, wird dies angezeigt und das **Schnittstelle anhalten**-Menü ist inaktiv.

## 5.4.2. Schnittstelle starten

Um eine *gestoppte* Schnittstelle zu starten, markieren Sie diese mit der linken Maustaste und wählen Sie **Schnittstelle / Schnittstelle starten** unter administrator menu.

Wenn die Schnittstelle gestartet wurde, wird dies angezeigt und das **Schnittstelle starten**-Menü ist inaktiv.

## 5.4.3. Schnittstelle erneut starten

Um eine Schnittstelle erneut zu starten, markieren Sie diese mit der linken Maustaste und wählen Sie **Schnittstelle / Schnittstelle erneut starten** unter administrator menu.

Wenn gerade ein Übertragung statt findet, erscheint eine Warnung wie oben angezeigt.

Wenn eine Schnittstelle erneut gestartet wird, wird sie zunächst angehalten und dann neu gestartet. Die Anzeige kann daher kurze Zeit dementsprechend wechseln.

# 5.5. Schnittstelle ein-/ausschalten

Dieser Abschnitt beschreibt wie Sie eine Schnittstelle ein- oder ausschalten. Sie benötigen hierfür die Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen.

Wenn eine Schnittstelle ausgeschaltet ist, startet Sie nicht zusammen mit dem Server, es können an ihr kein Dateien gesendet oder empfangen werden und Auto-Empfang und Fernabfrage sind nicht möglich.

## 5.5.1. Schnittstelle einschalten

Um eine *ausgeschaltete* Schnittstelle einzuschalten, markieren Sie die Schnittstelle in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Schnittstelle / Schnittstelle einschalten** unter administrator menu.

Wenn die Schnittstelle aktiv ist, wird dies angezeigt.



Wenn die Schnittstelle auf Grund der Lizenz oder eines Einstellungsproblems inaktiv ist, können Sie dies nicht über **Schnittstelle / Schnittstelle einschalten** ändern. Dazu müssen Sie erst die richtige Lizenz besorgen oder die Einstellung korrigieren.

## 5.5.2. Schnittstelle ausschalten

Um eine Schnittstelle auszuschalten, markieren Sie die Schnittstelle in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Schnittstelle / Schnittstelle ausschalten** unter administrator menu.

Sie werden dazu aufgefordert die Aktion zu bestätigen. Wenn gerade eine Übertragung statt findet, zeigt der Dialog dieses an.

Wenn die Schnittstelle abgeschaltet ist, wird dies angezeigt und alle die Schnittstelle betreffenden Menüs sind inaktiv.

## 5.6. Datei senden

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Dateien handgesteuert übertragen können. Unter handgesteuerter Übertragung wird verstanden die Übertragung einer Datei vom DNC-Server an die CNC-Maschine ausgelöst per Hand im Verwaltungs-Programm. Den Gegensatz bildet der Auto-Empfang ausgelöst durch den Maschinenführer unter Verwendung der Fernabfrage-Funktion. Handgesteuerte Übertragungen erfordern Zugriffsrechte eines Benutzers.

Um eine Datei per Hand ab einer bestimmten Schnittstelle zu übertragen, markieren Sie die Schnittstelle in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Senden/Empfangen / Datei senden** unter administrator menu oder **Senden** unter Handgesteuert.

Wählen Sie eine Datei aus dem Dialog. Bei einem fernbedienten Server, sind nur die Laufwerke und Dateien sichtbar, die für den Server zugänglich sind - nicht das, was im Verwaltungs-Programm sichtbar ist. Nur was vom Server aus zugänglich ist, kann auch von diesem übertragen werden.



Nicht alle Protokolle unterstützen *Datei senden*.


## 5.7. Datei senden...

Dieser Abschnitt beschreibt weitere Möglichkeiten für die handgesteuerte Übertragung von Dateien.

Um eine Datei handgesteuert ab einer bestimmten Schnittstelle zu übertragen, markieren Sie die Schnittstelle in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Senden/Empfangen / Datei senden...** unter administrator menu. Es erscheint der folgende Dialog.



Nicht alle Protokolle unterstützen diese Funktion.

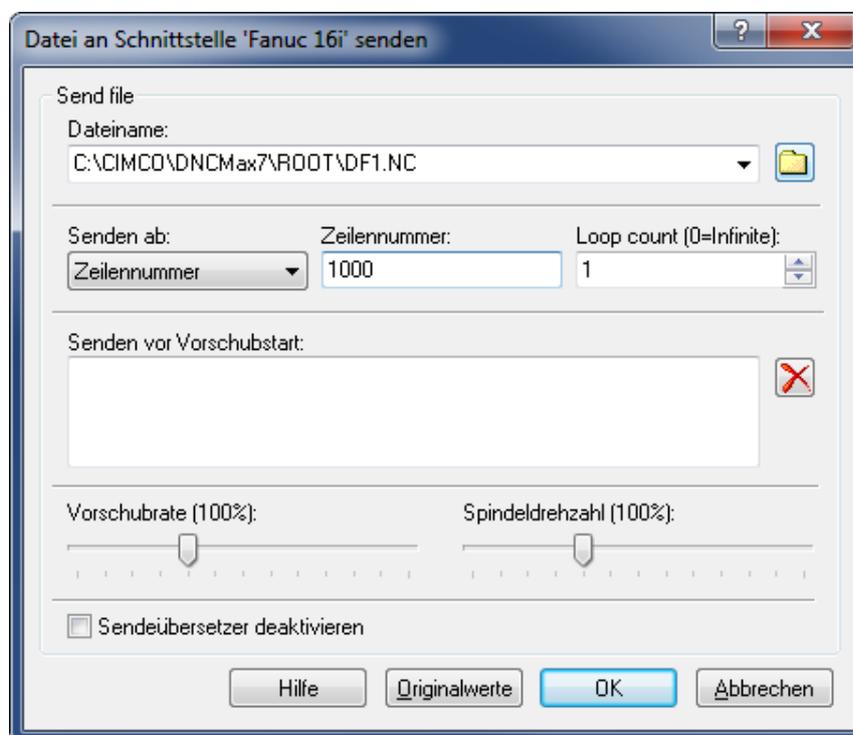

Datei senden.

Wählen Sie aus dem Dialog mit Hilfe des Verzeichnis-Symbols oder aus der Dropdown-Liste mit den letzten Übertragungen die Datei, die Sie übertragen möchten.

Wählen Sie dann unter **Senden ab** den Startpunkt innerhalb der Datei ab dem übertragen werden soll.

- **Dateianfang**

Wenn Sie ab Dateianfang senden, können Sie unter **Schleifenzähler** angeben, wie oft die Datei gesendet werden soll.

- **Zeilennummer**

Geben Sie die Zeilennummer, ab der übertragen werden soll in das **Zeilennummer**-Feld ein.

- **Blocknummer**

Geben Sie die Blocknummer, ab der übertragen werden soll, in das **Blocknummer**-Feld ein.

Auch wenn Ihre Maschine Blocknummern des Formats N1234 verwendet, müssen Sie hier nicht *N* angeben.



Wenn die gewählte Blocknummer nicht gefunden wird, werden keine Daten übertragen. Kontrollieren Sie das Protokoll.

- **Werkzeugwechsel**

Geben Sie Werkzeugnummer, ab der gesendet werden soll, unter **Werkzeugnummer** ein.

Auch wenn Ihre Maschine das Format T010101 verwendet, müssen Sie nicht *T* sondern 010101 angeben. 01 alleine führt nicht zum richtigen Werkzeug (wenn überhaupt eines).



Wenn die gewählte Werkzeugnummer nicht gefunden wird, werden keine Daten übertragen. Kontrollieren Sie das Protokoll.

Wenn Sie vor Beginn der Übertragung Daten senden möchten, geben Sie dieses unter **Vor Vorschub-Start senden** ein. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter [Vorschub-Daten und nicht graphische Zeichen](#)

Sie können auch eine Anfangs-Vorschubrute und Spindeldrehzahl angeben, wenn das Protokoll der Schnittstelle dies unterstützt und der Server eine solche Lizenz besitzt.

Um die gewählte Datei mit den angegebenen Optionen zu übertragen aktivieren Sie **OK**. Wenn Sie dies nicht möchten, aktivieren Sie **Abbrechen**. Um die ursprünglichen Werte wieder herzustellen wählen Sie **Originalwerte**.



Wenn Sie eine Datei erneut senden unter recent menu, gelten alle diese Einstellungen auf für das erneute Senden.

## 5.8. Datei empfangen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine Datei handgesteuert empfangen können. Unter Handsteuerung wird verstanden die Übertragung einer Datei von der CNC-Maschine an den DNC-Server ausgelöst per Hand im Verwaltungs-Programm. Den Gegensatz bildet der Auto-Empfang ausgelöst durch den Maschinenführer unter Verwendung der Fernabfrage-Funktion. Handgesteuerte Übertragungen erfordern Zugriffsrechte eines Benutzers.

Um eine Datei per Hand ab einer bestimmten Schnittstelle zu empfangen, markieren Sie die Schnittstelle in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Senden/Empfangen** / **Datei empfangen** unter administrator menu oder **Empfangen** unter Handgesteuert.

Wählen Sie eine Datei aus dem Dialog.

Bei einem fern bedienten Server, sind nur die Laufwerke und Dateien sichtbar, die für den Server zugänglich sind - nicht das, was im Verwaltungs-Programm sichtbar ist. Nur was vom Server aus zugänglich ist, kann auch von diesem übertragen werden.



Nicht alle Protokolle unterstützen *Datei empfangen*.

## 5.9. Übertragung anhalten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine Übertragung stoppen können. Dazu benötigen Sie Zugriffsrechte eines Benutzers.

Um die Übertragung an einer bestimmten Schnittstelle zu stoppen markieren Sie die Schnittstelle in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Senden/Empfangen / Übertragung anhalten** unter administrator menu oder wählen Sie **Stopp** unter Handgesteuert. Wählen Sie dann, wann Sie stoppen möchten:


### Jetzt anhalten

Stoppt die Übertragung sofort.

### Stoppen bei Zeilennummer

Wenn Sie diese Option wählen, wird ab einer bestimmten Zeilennummer gestoppt. line number. Wenn die angegebene Zeilennummer schon gesendet wurde, wird sofort gestoppt.

Die angegebene Zeile wird nicht gesendet. D.h. wenn Sie *Stopp ab Zeile 100* angeben, werden nur 99 Zeilen gesendet.

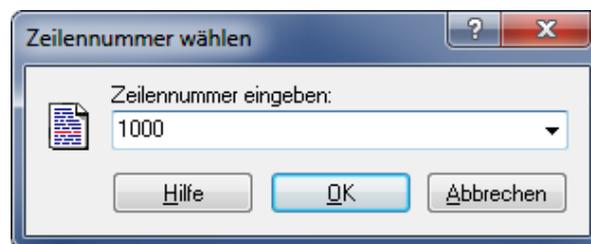


Zeilennummer wählen.

### Stopp ab Blocknummer

Wenn Sie diese Option wählen, wird ab einer bestimmten Blocknummer gestoppt. Wenn die angegebene Blocknummer schon gesendet wurde, wird die Übertragung fortgesetzt.

Auch wenn Ihre Maschine Blocknummern des Formats N1234 verwendet, müssen Sie *N* nicht angeben.

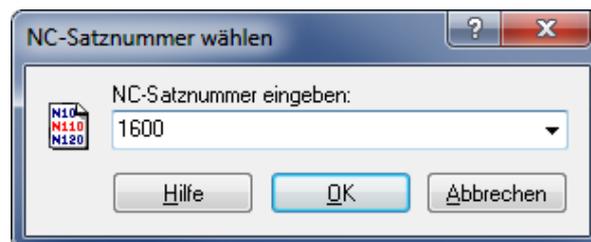

Blocknummern wählen.

### Stopp ab nächstem Werkzeugwechsel

Wenn Sie diese Option wählen, wird bei dem nächsten Werkzeugwechsel gestoppt. Der Server stoppt die Übertragung gerade vor der Zeile mit dem Werkzeugwechsel.

Wenn eine Form von M6-Befehl zum Werkzeugladen an dieser Schnittstelle verwendet wird, stoppt der Server die Übertragung gerade vor der nächsten Zeile mit dem Werkzeugladebefehl.

Wenn der Werkzeugladebefehl (M6) und der Werkzeugwechselbefehl (T010101) sich in einer Zeile befinden, stoppt der Server die Übertragung gerade vor dieser Zeile.

Auch wenn Ihre Maschine Werkzeugnummern des Formats T010101 verwendet, müssen Sie nicht *T* angeben, sondern 010101. 01 alleine führt nicht zum richtigen Werkzeug (wenn überhaupt zu einem).


### Stopp bei Werkzeugwechsel

Wenn Sie diese Option wählen, wird ab einer bestimmten Werkzeugnummer gestoppt. Wenn diese Nummer schon übertragen wurde, wird die Übertragung fortgesetzt, bis der Server das Werkzeug an einer anderen Stelle in der Datei findet.

Der Server stoppt die Übertragung gerade vor der Zeile mit dem gewählten Werkzeug.

Wenn eine Form von M6-Werkzeugladebefehl an dieser Schnittstelle verwendet wird, stoppt der Server die Übertragung gerade vor der Zeile mit dem Werkzeugladebefehl, nachdem das gewählte Werkzeug gefunden wurde.

Wenn der Werkzeugladebefehl (M6) und der Werkzeugwechselbefehl (T010101) sich in einer Zeile befinden, stoppt der Server die Übertragung gerade vor dieser Zeile.

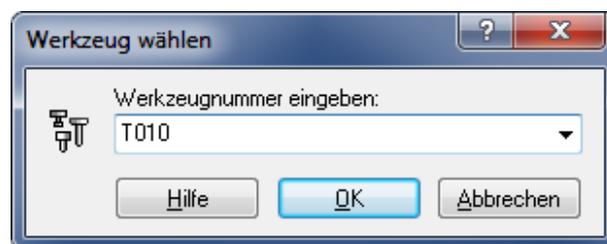

Werkzeugnummer wählen.

### Anhalten ab Schleifenende


Die Übertragung wird am Ende der aktuellen Schleife gestoppt. Wenn es sich nicht um eine Übertragung in Schleifen handelt, wird der Befehl ignoriert.

Wenn in der Grundeinstellung des Protokolls Daten für das *Senden am Ende der Schleife* angegeben sind, werden diese hier nicht gesendet.

### Nicht anhalten

Wenn Sie einen Stopp ab: *Zeilennummer*, *Blocknummer*, *nächstem Werkzeugwechsel*, *Werkzeugwechsel* oder *Schleifenende* gefordert haben, diese jedoch noch nicht eingetreten ist, können Sie die Einstellung hier wieder aufheben.

Unter *Unterbrechen ab Zeilennummer*, *Blocknummer* oder *Werkzeugwechsel* können Sie die zuletzt verwendeten Werte mit Hilfe von Dropdown-Schaltern wieder aufrufen (siehe unten).

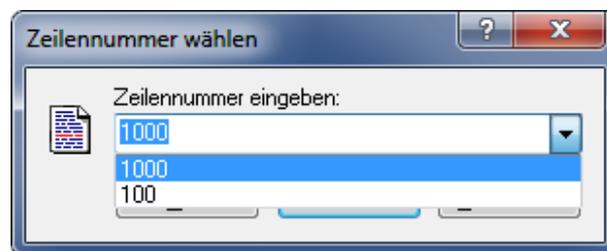

Zeilennummer wählen.



Nicht alle Protokolle unterstützen *Übertragung anhalten*.

## 5.10. Übertragung unterbrechen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine Übertragung unterbrechen können. Dazu benötigen Sie Zugriffsrechte eines Benutzers.

Um die Übertragung an einer bestimmten Schnittstelle zu unterbrechen markieren Sie die Schnittstelle in der Liste mit der linken Maustaste und wählen Sie **Senden/Empfangen / Übertragung unterbrechen** unter administrator menu oder wählen Sie **Pause** unter Handgesteuert. Wählen Sie dann, wann Sie unterbrechen möchten:


### Jetzt unterbrechen

Die Übertragung wird sofort unterbrochen.

### Unterbrechen ab Zeilennummer

Wenn Sie diese Option wählen, wird ab einer bestimmten Zeilennummer unterbrochen. Wenn die angegebene Zeilennummer schon gesendet wurde, wird sofort unterbrochen.

Die angegebene Zeile wird nicht gesendet. D.h. wenn Sie *Unterbrechen ab Zeile 100* angeben, werden nur 99 Zeilen gesendet.

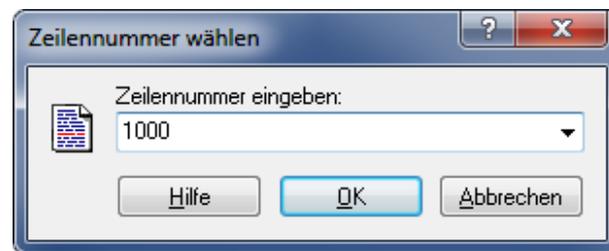


Zeilennummer wählen.

### Unterbrechen ab Blocknummer

Wenn Sie diese Option wählen, wird ab einer bestimmten Blocknummer unterbrochen. Wenn die angegebene Blocknummer schon gesendet wurde, wird die Übertragung fortgesetzt.

Auch wenn Ihre Maschine Blocknummern des Formats N1234 verwendet, müssen Sie *N* nicht angeben.

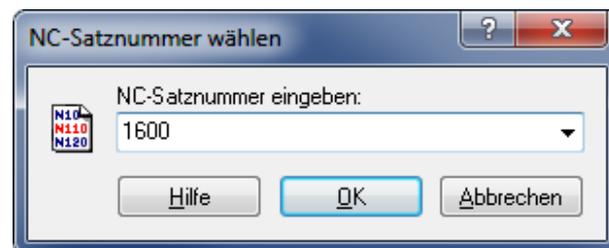

Blocknummer wählen.

### Unterbrechen bei nächstem Werkzeugwechsel

Wenn Sie diese Option wählen, wird bei dem nächsten Werkzeugwechsel unterbrochen. Der Server unterbricht die Übertragung gerade vor der Zeile mit dem Werkzeugwechsel.

Wenn eine Form von M6-Befehl zum Werkzeugladen an dieser Schnittstelle verwendet wird, unterbricht der Server die Übertragung gerade vor der nächsten Zeile mit dem Werkzeugladebefehl.

Wenn der Werkzeugladebefehl (M6) und der Werkzeugwechselbefehl (T010101) sich in einer Zeile befinden, unterbricht der Server die Übertragung gerade vor dieser Zeile.

## Unterbrechen bei Werkzeugwechsel


Wenn Sie diese Option wählen, wird ab einer bestimmten Werkzeugnummer unterbrochen. Wenn diese Nummer schon übertragen wurde, wird die Übertragung fortgesetzt, bis der Server das Werkzeug an einer anderen Stelle in der Datei findet.

Der Server unterbricht die Übertragung gerade vor der Zeile mit dem gewählten Werkzeug.

Wenn eine Form von M6-Werkzeuginstanzbefehl an dieser Schnittstelle verwendet wird, unterbricht der Server die Übertragung gerade vor der Zeile mit dem Werkzeuginstanzbefehl, nachdem das gewählte Werkzeug gefunden wurde.

Wenn der Werkzeuginstanzbefehl (M6) und der Werkzeugwechselbefehl (T010101) sich in einer Zeile befinden, unterbricht der Server die Übertragung gerade vor dieser Zeile.

Auch wenn Ihre Maschine Werkzeugnummern des Formats T010101 verwendet, müssen Sie nicht *T* angeben, sondern 010101. 01 alleine führt nicht zum richtigen Werkzeug (wenn überhaupt zu einem).

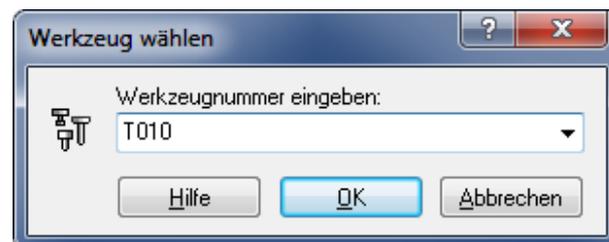

Werkzeugnummer wählen.

## Unterbrechen bei Schleifenende


Die Übertragung wird am Ende der aktuellen Schleife unterbrochen. Wenn es sich nicht um eine Übertragung in Schleifen handelt, wird der Befehl ignoriert.

Wenn in der Grundeinstellung des Protokolls Daten für das *Senden am Ende der Schleife* angegeben sind, werden diese hier nicht gesendet.

## Nicht unterbrechen

Wenn Sie eine Unterbrechung ab: *Zeilennummer*, *Blocknummer*, *nächstem Werkzeugwechsel*, *Werkzeugwechsel* oder *Schleifenende* gefordert haben, diese jedoch noch nicht eingetreten ist, können Sie die Einstellung hier wieder aufheben.

Unter *Unterbrechen ab Zeilennummer*, *Blocknummer* oder *Werkzeugwechsel* können Sie die zuletzt verwendeten Werte mit Hilfe von Dropdown-Schaltern wieder aufrufen (siehe unten).

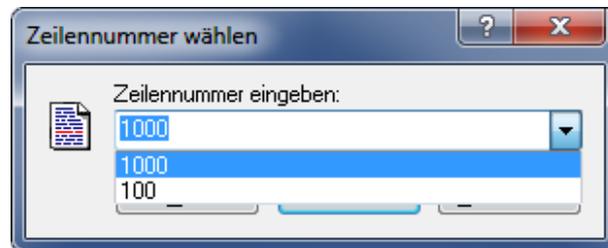

Dropdown-Schalter.



Nicht alle Protokolle unterstützen *Übertragung unterbrechen*.

## 5.11. Übertragung wieder aufnehmen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie eine Übertragung wieder aufnehmen können. Hierzu benötigen Sie Zugriffsrechte eines Benutzers.

Sie können nur eine unterbrochene Übertragung wieder aufnehmen.

Mehr Informationen zum Thema *Unterbrechen von Übertragungen* finden Sie unter [Übertragung unterbrechen](#).

### **Wiederaufnahme ab gegenwärtiger Position**


Die Übertragung wird wieder aufgenommen, wo sie unterbrochen wurde.

### **Wiederaufnahme ab Dateianfang**

Die Übertragung wird wieder aufgenommen ab Dateianfang.

### **Wiederaufnahme ab Zeilennummer**

Die Übertragung wird wieder aufgenommen ab einer bestimmten Zeilennummer. Wenn die geforderte Nummer größer ist als die Anzahl an Zeilen in der Datei, wird ein Fehler protokolliert und die Übertragung bleibt unterbrochen.

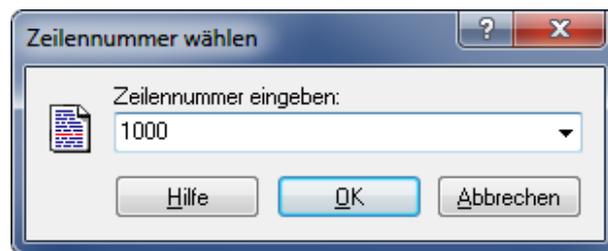


Zeilennummer wählen.

### Wiederaufnahme ab Blocknummer

Die Übertragung wird wieder aufgenommen ab einer bestimmten Blocknummer. Wenn die geforderte Blocknummer nicht gefunden wird, wird ein Fehler protokolliert und die Übertragung bleibt unterbrochen.

Auch wenn Ihre Maschine Blocknummern des Formats N1234 verwendet, müssen Sie *N* nicht angeben.

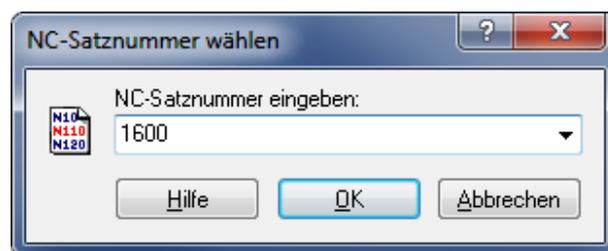

Blocknummer wählen.

### Wiederaufnahme ab letztem Werkzeugwechsel

Die Übertragung wird wieder aufgenommen ab letztem Werkzeugwechsel. Der Server nimmt die Übertragung ab der Zeile mit dem Werkzeugwechsel wieder auf. D.h. die erste übertragene Zeile enthält einen Werkzeugwechsel- oder ladebefehl, je nach Einstellung der Schnittstelle.

Wenn eine Form von M6-Werkzeuginstanz an dieser Schnittstelle verwendet wird, nimmt der Server die Übertragung mit Zeile mit dem Werkzeugladebefehl wieder auf.

Wenn der Werkzeugladebefehl (M6) und der Werkzeugwechselbefehl (T010101) sich in einer Zeile befinden, nimmt der Server die Übertragung ab dieser Zeile wieder auf.

### Wiederaufnahme ab Werkzeugwechsel

Wenn Sie Wiederaufnahme ab einer bestimmten Werkzeugnummer wählen, sucht der Server nach dem geforderten Werkzeugnummer ab Dateianfang. Wenn das Werkzeug mehrmals vorkommt, wird die Übertragung ab dem ersten Auftreten wieder


aufgenommen. Wenn das Werkzeug nicht gefunden wird, bleibt die Übertragung unterbrochen.

Der Server nimmt die Übertragung ab der Zeile mit dem Werkzeugwechsel wieder auf. D.h. die erste übertragene Zeile enthält einen Werkzeuglade- oder wechselbefehl, je nach Einstellung der Schnittstelle.

Wenn eine Form von M6-Werkzeuginstanzbefehl an dieser Schnittstelle verwendet wird, nimmt der Server die Übertragung mit Zeile mit dem Werkzeugladebefehl wieder auf.


Wenn der Werkzeugladebefehl (M6) und der Werkzeugwechselbefehl (T010101) sich in einer Zeile befinden, nimmt der Server die Übertragung ab dieser Zeile wieder auf.

Auch wenn Ihre Maschine Werkzeugnummern des Formats T010101 verwendet, müssen Sie nicht *T* angeben, sondern 010101. 01 alleine führt nicht zum richtigen Werkzeug (wenn überhaupt zu einem).

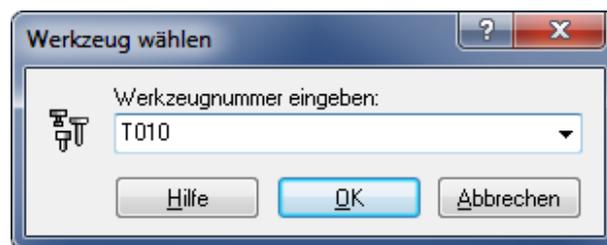

Werkzeugnummer wählen.

Unter *Wiederaufnahme ab Zeilennummer*, *Blocknummer* oder *Werkzeugwechsel* können Sie die zuletzt verwendeten Werte mit Hilfe von Dropdown-Schaltern wieder aufrufen (siehe unten).

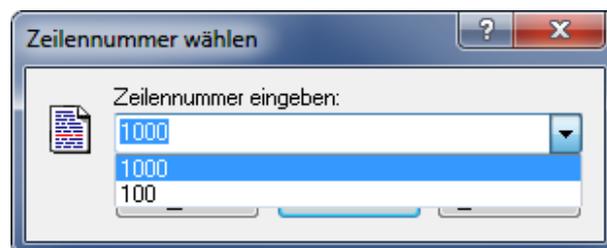

Dropdown-Schalter.




Nicht alle Protokolle unterstützen *Übertragung wieder aufnehmen*.

## 5.12. Vorschub-Daten und nicht graphische Zeichen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Vorschub-Daten und nicht graphisch darstellbare Zeichen in DNC-Max angeben können.

Vorschub-Daten bezeichnet alle Informationen, die DNC-Max sendet oder empfängt, die nicht Teil der übertragenen Datei sind.

Im folgenden Beispiel aus dem Standardprotokoll, erfordert die CNC-Maschine ein '%' - Zeichen gefolgt durch ASCII 0, um das Ende der Übertragung zu signalisieren.

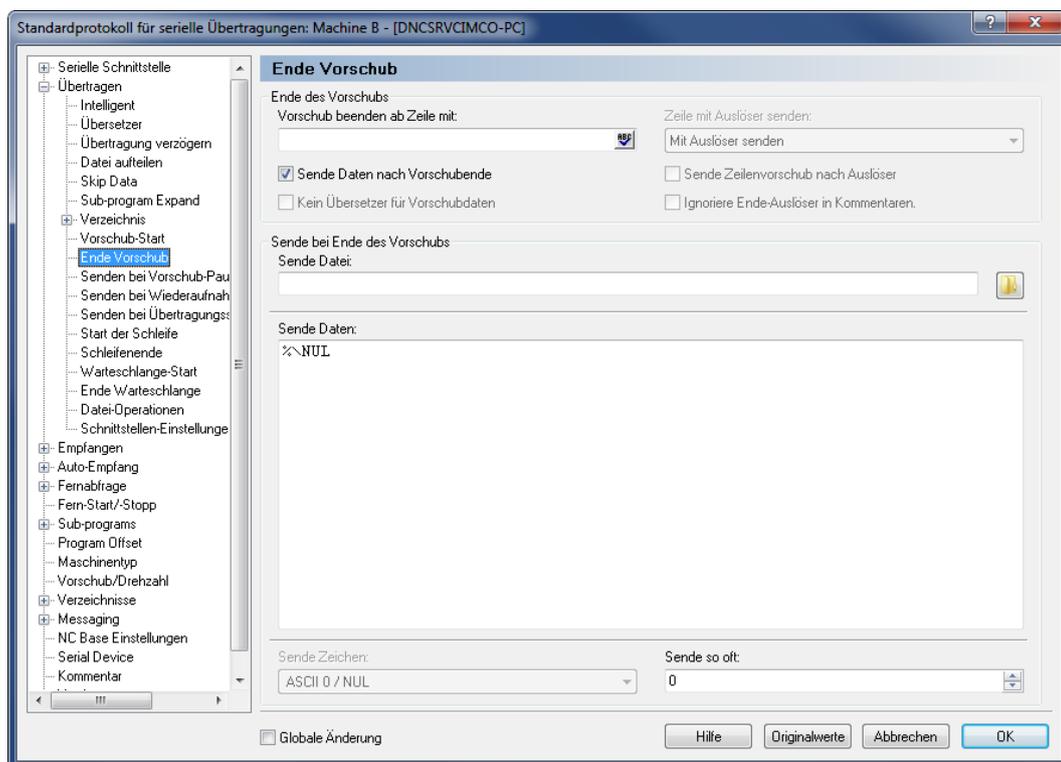

Bei Vorschub-Ende senden.

Dies zeigt auch, wie Sie nicht graphische Zeichen durch Verwendung des Standard ASCII-Namens NUL und vorangestellte '\' wiedergeben können.

Sie können auch \0 eingeben für ASCII 0. Aber wenn Sie den Dialog das nächste Mal öffnen, wird die Darstellung wieder \NUL sein.

Die ASCII-Bezeichnungen für alle nicht graphischen Zeichen (ASCII 0 - ASCII 31 und ASCII 127) sind zu finden unter [ASCII Tabelle](#).


Wenn Sie ein nicht graphisches Zeichen gefolgt durch normale ASCII-Zeichen angeben wollen, müssen Sie ein Leerzeichen dazwischen setzen. Z.B. \EOT stop.

Das Leerzeichen wird nicht gesendet. Damit ein Leerzeichen nach einem ASCII-Namen gesendet wird, müssen Sie zwei Leerzeichen einfügen.



Wenn Sie Daten in ein mehrzeiliges Eingabefeld eingeben (z.B. **Daten senden** oben) führt das Betätigen der Enter-Taste dazu, dass der Cursor in die nächste Zeile rückt und der Server die angegebenen Daten sendet, gefolgt von neue Zeile (siehe unten).


Eine Alternative `%\NUL` anzugeben wird unten gezeigt. Hier ist nur `'%'` unter Daten senden angegeben. ASCII 0 wird dagegen unter **Sende Zeichen** angegeben.

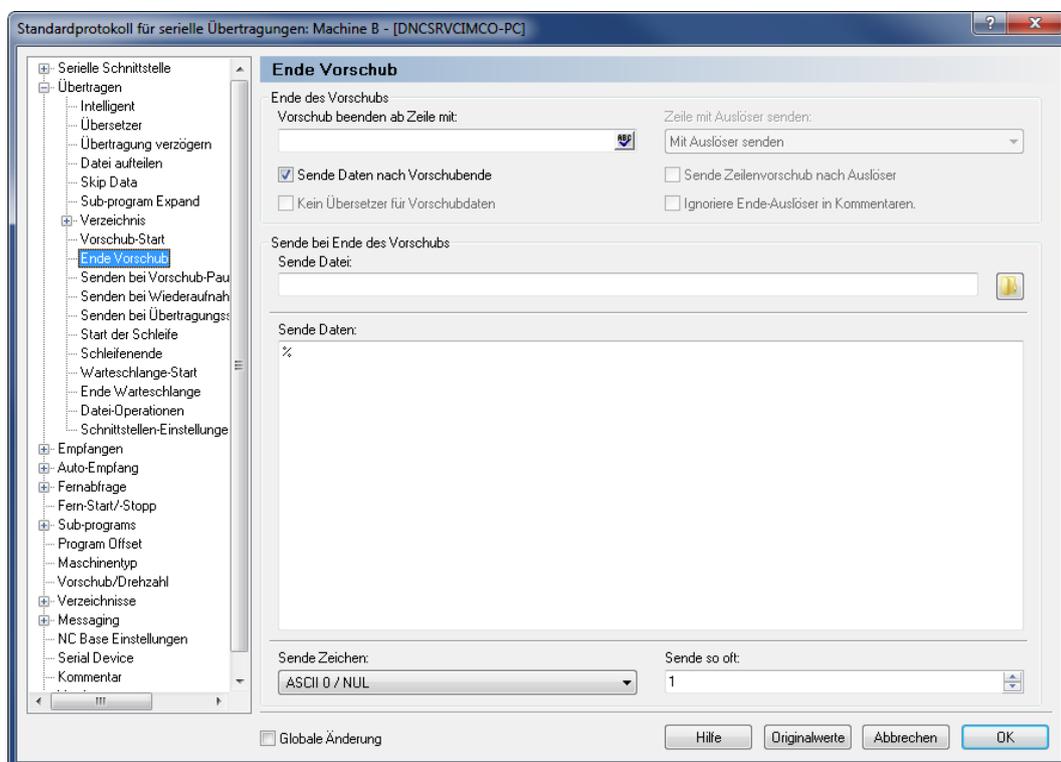

Bei Vorschub-Ende senden.


## 5.12.1. Mehrere Zeilen angeben

In mehrzeilige Eingabefelder können Sie mehr als eine Zeile eingeben. Das folgende Beispiel aus dem Standard-Protokoll zeigt eine CNC-Maschine, die eine Zeile mit M30 gefolgt durch eine Zeile mit '%' verlangt.

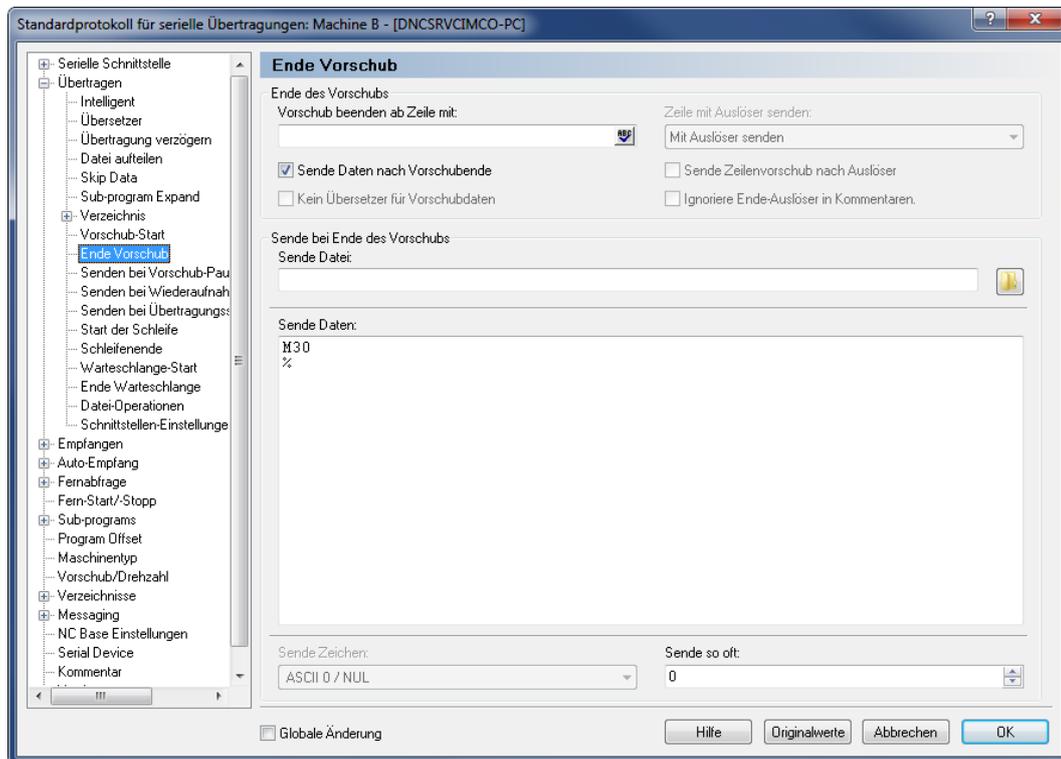

Mehrere Zeilen bei Vorschub-Ende.

Beachten Sie, dass der Cursor am Anfang Zeile nach dem '%' -Zeichen steht. Das passiert, wenn am Ende der Zeile Enter betätigt wird. Nach jeder Zeile sendet der Server das Zeichen für neue Zeile, das für diese Schnittstelle angegeben wurde. Das Ergebnis sehen Sie im folgenden Fenster.

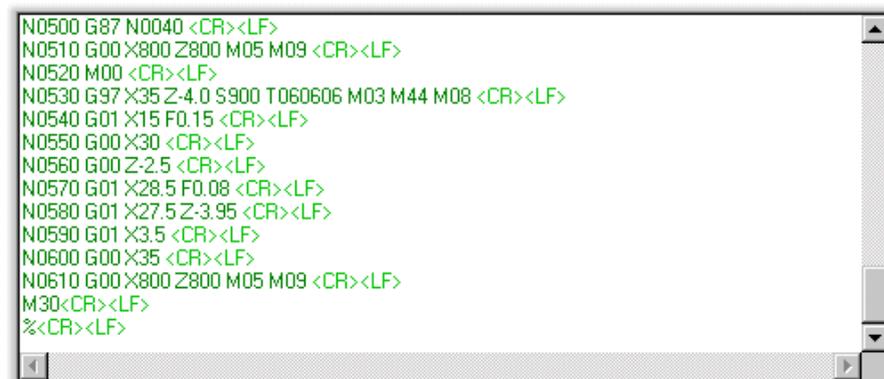


Vorschub-Daten mit Zeilenvorschub.

Wenn Sie nach der letzten Zeile keine Zeichen für neue Zeile senden möchten, denken Sie daran nicht am Ende der letzten Zeile Enter zu betätigen.

Sie können das überprüfen, indem Sie mit der Maus in das Feld unterhalb der letzten Zeile klicken. Wenn der Cursor unterhalb der letzten Zeile platziert wird, haben Sie Enter betätigt. Sie können diese neue Zeile mit *Backspace* wieder löschen.

Das Ergebnis der zwei Zeilen ohne neue Zeile zeigt das Terminalfenster an.

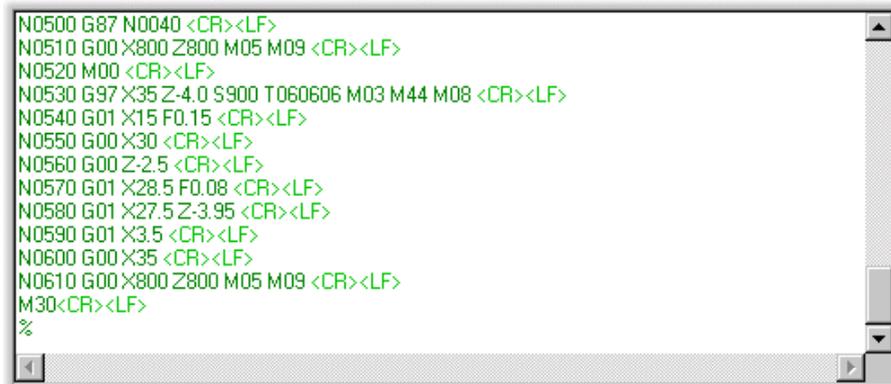


```
N0500 G87 N0040 <CR><LF>
N0510 G00 X800 Z800 M05 M09 <CR><LF>
N0520 M00 <CR><LF>
N0530 G97 X35 Z-4.0 S900 T060606 M03 M44 M08 <CR><LF>
N0540 G01 X15 F0.15 <CR><LF>
N0550 G00 X30 <CR><LF>
N0560 G00 Z-2.5 <CR><LF>
N0570 G01 X28.5 F0.08 <CR><LF>
N0580 G01 X27.5 Z-3.95 <CR><LF>
N0590 G01 X3.5 <CR><LF>
N0600 G00 X35 <CR><LF>
N0610 G00 X800 Z800 M05 M09 <CR><LF>
M30<CR><LF>
%
```

Vorschub-Daten ohne Zeilenvorschub.

## 5.12.2. Umgebungs-Variablen angeben

Sie können auch Umgebungs-Variablen in Vorschub-Daten angeben. Das folgende Beispiel stammt aus dem Standard.Protokoll und zeigt, wie Sie die richtige Vorschub-Rate, Spindeldrehzahl und Werkzeugnummer bei Wiederaufnahme der Übertragung ab irgendeinem Punkt gewährleisten.

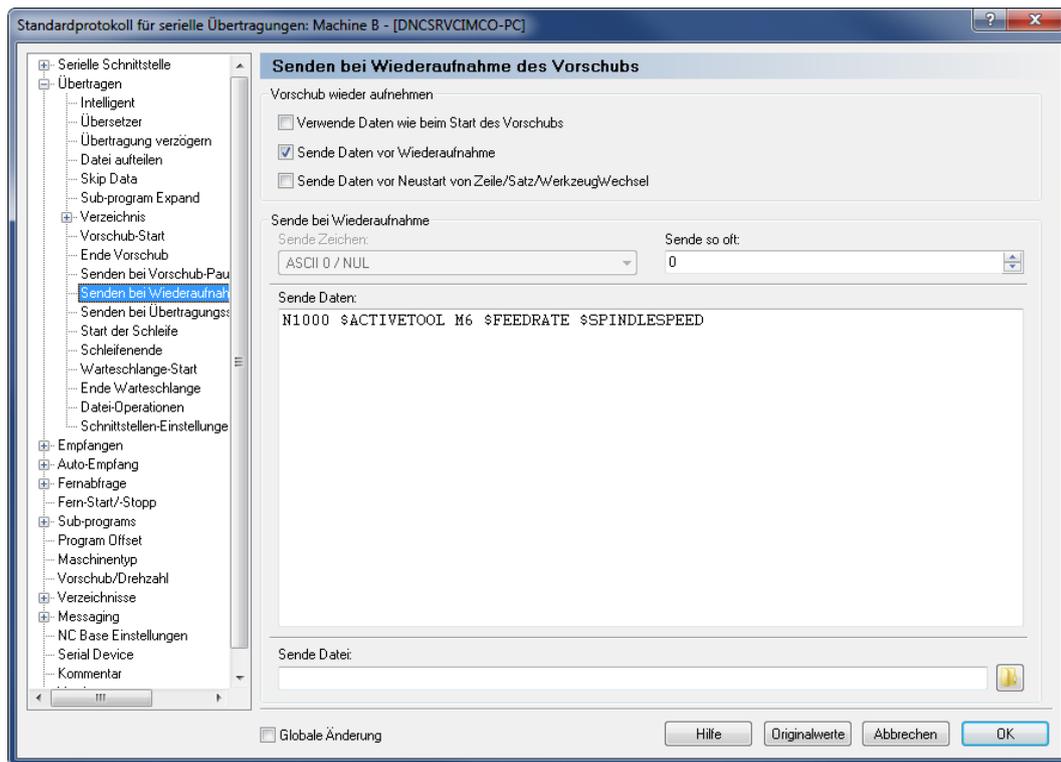

Umgebungs-Variablen in Vorschub-Daten.

### 5.12.3. ASCII Tabelle

Nachstehenden Tabelle bietet eine Übersicht von ASCII-Steuerzeichen in Dezimal- und Hexadezimal-Zeichen.

**ASCII 0 zu ASCII 31 und ASCII 127**

Dec	Hex	Name	Dec	Hex	Name
0	00	NUL	16	10	DLE
1	01	SOH	17	11	DC1
2	02	STX	18	12	DC2
3	03	ETX	19	13	DC3
4	04	EOT	20	14	DC4
5	05	ENQ	21	15	NAK
6	06	ACK	22	16	SYN
7	07	BEL	23	17	ETB
8	08	BS	24	18	CAN
9	09	HT	25	19	EM
10	0A	LF	26	1A	SUB
11	0B	VT	27	1B	ESC
12	0C	FF	28	1C	FS
13	0D	CR	29	1D	GS
14	0E	SO	30	1E	RS
15	0F	SI	31	1F	US
			127	7F	DEL

Nachstehenden Tabelle bietet eine Übersicht von ASCII-Zeichen in Dezimal- und Hexadezimal-Zeichen.

---

**ASCII 32 zu ASCII 126.**

Dec	Hex	Name	Dec	Hex	Name	Dec	Hex	Name
32	20	Space	64	40	@	96	60	`
33	21	!	65	41	A	97	61	a
34	22	"	66	42	B	98	62	b
35	23	#	67	43	C	99	63	c
36	24	\$	68	44	D	100	64	d
37	25	%	69	45	E	101	65	e
38	26	&	70	46	F	102	66	f
39	27	'	71	47	G	103	67	g
40	28	(	72	48	H	104	68	h
41	29	)	73	49	I	105	69	i
42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
48	30	0	80	50	P	112	70	p
49	31	1	81	51	Q	113	71	q
50	32	2	82	52	R	114	72	r
51	33	3	83	53	T	115	73	s
52	34	4	84	54	S	116	74	t
53	35	5	85	55	U	117	75	u
54	36	6	86	56	V	118	76	v
55	37	7	87	57	W	119	77	w
56	38	8	88	58	X	120	78	x
57	39	9	89	59	Y	121	79	y
58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
63	3F	?	95	5F	_			

---

## 6. Zugriffsrechte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Zugriffsrechte einstellen und benutzen. Zugriffsrechte ermöglicht Ihnen, die Anzahl der Personen, die DNC-Server einstellen und/oder steuern können zu beschränken. Es gibt zwei Ebenen von Zugriffsrechten: *Systemverantwortlicher* und *Benutzer*.

Um die Zugriffsrechte-Funktion zu aktivieren, müssen Sie unter Servereinstellung Kennworte für Benutzer und/oder Systemverantwortliche angeben.

Wenn Sie mehrere Server besitzen und Zugriffsrechte benutzen, sollten Sie die gleichen Kennwörter an allen Servern verwenden. Das ist unabdingbar, erleichtert Ihnen aber erheblich die Verwaltung Ihrer DNC-Server.

### 6.1. Zugriffsrechte im Server

Wenn der Server *gesperrt* ist, können Sie nur die *Verwaltung* starten, *Hilfe* und *Über DNC-Max* aufrufen.


Um den Server zu sperren, betätigen Sie den **Sperren**-Schalter. Der Schalter zeigt darauf hin **Freigeben** an und damit, dass der Server gesperrt wurde.



Wenn Sie Ihr Kennwort für Systemverantwortliche verlieren, können Sie den DNC-Server dann nicht mehr steuern. Sie können aber beim CIMCO Support Team Hilfe erhalten, wie Sie das Kennwort auf Null stellen können.

Wenn Sie Zugriffsrechte aktiviert haben, sollten Sie auch die Option *Server bei Start sperren* unter Servereinstellung ankreuzen.

Sie geben den Server frei, indem Sie den **Freigeben**-Schalter betätigen. Wählen Sie dann *Systemverantwortlicher* oder *Benutzer* in dem hier gezeigten Anmelde-Dialog.

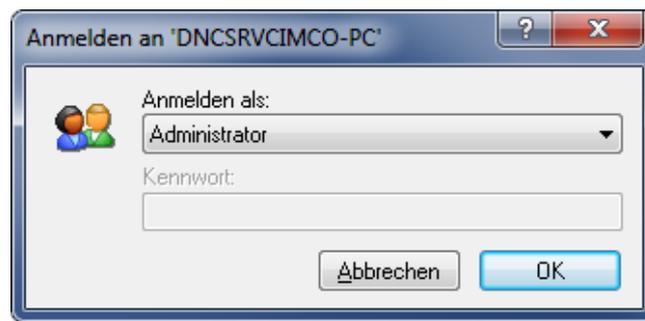

Logon Dialog.

Wenn die Zugriffsrechte für den gewählten Benutzer aktiv sind, müssen Sie das richtige Kennwort eingeben. Andernfalls ist das Feld inaktiv und Sie können einfach **OK** anklicken.

Wenn Sie als *Benutzer* angemeldet sind, können Sie wahlweise **Protokoll zeigt Zeit**, **Protokoll zeigt Datum** und **Protokoll zeigt nur Fehler** unter Einstellung ein- und ausschalten und die Verwaltung starten. Alle anderen Schalter sind inaktiv.

Wenn Sie als Systemverantwortlicher angemeldet sind, stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung.

Weitere Informationen zu diesen Menüs finden Sie unter [Server Menüs](#).



Auch wenn Zugriffsrechte nicht aktiviert sind, kann man den Server sperren. Das verhindert, dass jemand aus Versehen den Server abschaltet oder Einstellungen ändert. Sie können den Server dann jedoch ohne Kennwort wieder frei geben.

## 6.2. Zugriffsrechte in der Verwaltung

Wenn Sie den Klienten über den Schalter **Verwaltung** starten, haben Sie automatisch die gleichen Rechte wie an der Server-Konsole. D.h. wenn Sie dort als *Benutzer* angemeldet waren, werden Sie auch am Klienten als Benutzer angemeldet.

Wenn Sie den Klienten aus dem Start-Menü oder Schreibtisch-Symbol starten, sind Sie nicht schon angemeldet.

Die Menüs und Schalter sind dann nicht grau dargestellt. Statt dessen bittet Sie der Klient um Ihr Kennwort, sobald Sie eine Handlung ausführen, die den Zugriffsrechten unterliegt. D.h. wenn Sie als Benutzer angemeldet sind und die **Schnittstelle einstellen** möchten, werden Sie darum gebeten, Ihr Kennwort als Systemverantwortlicher einzugeben.

Wenn Sie das richtige Kennwort eingeben, sind sie forthin angemeldet auch für alle weiteren Schritte.

Wenn Sie angemeldet sind und den Rechner verlassen müssen, können Sie alle Server per Klick auf den Schalter **Sperren**. Wenn Sie nicht angemeldet sind, ist dieser Schalter inaktiv.

Wenn Sie mehrere Server von dem gleichen Klienten aus steuern und alle Server das gleiche Kennwort akzeptieren, müssen Sie dieses nur beim ersten Mal eingeben.

Wenn Sie mehrere Server vom gleichen Klienten aus mit verschiedenen Kennwörtern steuern, müssen Sie sich an jedem Server anmelden, bevor Sie eine den Zugriffsrechten unterliegende Handlung ausführen können.

Eine komplette Übersicht der Handlungen, die den Zugriffsrechten unterliegen finden Sie unter Zugriffsrechte eines Benutzers und Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen.



Handlungen, die sich nicht auf eine bestimmte Schnittstelle beziehen, sind auch dann möglich, wenn Sie nicht angemeldet sind, z.B. die Terminalfarben ändern.

## Beispiel

Angenommen Sie kontrollieren Schnittstellen an vier Servern: DNCSR1 - DNCSR4.

- DNCSR1  
Kennwort für Systemverantwortliche = ADMIN, und Kennwort für Benutzer = USER.
- DNCSR2  
Kennwort für Systemverantwortliche = ADMIN, und Kennwort für Benutzer = USER.
- DNCSR3  
Kennwort für Systemverantwortliche = ADMIN3, und kein Kennwort für Benutzer.
- DNCSR4  
Kennwort für Systemverantwortliche = ADMIN4, und Kennwort für Benutzer = USER4.

Sie haben den Klienten von der Konsole DNCSR2 aus gestartet, an der Sie als *User* angemeldet waren.

Sie können Dateien senden/empfangen und andere Benutzerfunktionen an den Servern 1-3 ohne Eingabe des Kennworts ausführen, weil Sie bereits an Server 2 als Benutzer angemeldet sind, und Sie können die Schnittstellen an Server 1 und 3 bedienen, weil sie entweder das gleiche Kennwort verwenden oder kein Kennwort benötigen (Zugriffsrechte für inaktiv).

Wenn Sie versuchen eine Datei an einer der Schnittstellen an Server 4 zu senden oder zu empfangen, werden Sie um Ihr Passwort gebeten.

Wenn Sie versuchen eine Schnittstelle einzustellen oder andere Dinge vorzunehmen, die Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen erfordern, müssen Sie das richtige Kennwort hierfür eingeben.

Wenn Sie an Server 1 als Systemverantwortlicher angemeldet sind, können Sie auch an Server alle Ausgaben ausführen, da beide das gleiche Kennwort verwenden. Sie müssen aber erneut ein Kennwort eingeben, wenn Sie versuchen die gleichen Dinge an Server 3 oder 4 zu machen.

### **6.3. Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen**

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Handlungen, die Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen erfordern.

- Schnittstellen hinzufügen
- Schnittstellen entfernen
- Schnittstellen umbenennen
- Schnittstelle einstellen
- Schnittstellen stoppen/starten
- Schnittstellen einschalten/ausschalten
- Server starten/stoppen
- Server einstellen
  - Servername einstellen
  - Serverbeschreibung einstellen
  - Kennwörter für Benutzer/Systemverantwortliche
  - Verzeichnisse
  - Protokollarten

## 6.4. Zugriffsrechte eines Benutzers

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Handlungen, die Zugriffsrechte eines Benutzers erfordern.

- Handgesteuerten Empfang einleiten
- Handgesteuerte Übertragung einleiten
- Übertragungen unterbrechen/wiederaufnehmen/beenden
- Vorschub-Rate und Spindel-Drehzahl ändern



Jeder, der Zugriffsrechte eines Systemverantwortlichen besitzt, hat auch Zugriffsrechte eines Benutzers.

## 7. Übersicht serielle Kommunikation

Dieser Abschnitt enthält Informationen darüber, wie Sie ein serielles Kabel und ein Schleifentestgerät bauen können.

### 7.1. Serielle Kommunikation Standards

#### 7.1.1. RS-232

Wohl der verbreitetste Standard für serielle Kommunikation heißt RS-232. Diese Anwendung ist mehrmals definiert und überarbeitet worden und wird häufig als RS-232 oder EIA/TIA 232 bezeichnet. Der IBM PC definierte die RS-232 Schnittstelle an einem 9-Stifte D Sub-Stecker und im Gefolge genehmigte die EIA/TIA dies als den EIA/TIA 574 Standard. Dieser Standard ist definiert als 9 Positionen nicht synchrone Schnittstelle zwischen Datenterminal und Datenendgeräten für seriellen binären Datenaustausch. RS-232 und EIA/TIA-574 geben zwei Arten von Verbindungskreisen an Data Terminal Equipment (DTE) und Data Circuit-Terminating Equipment (DCE). Beide Anwendungen sind weit verbreitet und werden im folgenden RS-232 genannt.

RS-232 kann Datenmengen von bis zu 20 Kbps bei Abständen unter 15 m verkraften. Die tatsächliche Höchstgrenze hängt von den Umständen wie Kabellänge u.ä. ab. RS-232 arbeitet häufig mit 38.4 Kbps über sehr kurze Entfernungen.

Die Spannungen liegen zwischen -12 und +12 V. RS-232 ist eine einseitige, unausgewogene Schnittstelle. D.h. dass ein einzelnes elektrisches Signal mit einem gemeinsamen Signal (Erde) verglichen wird, um den binären Status zu ermitteln. Eine Spannung von +12 V (normalerweise +3 bis +10 V) steht für binär 0 (Leerraum) und -12 V (-3 bis -10 V) für binär 1 (Zeichen).

#### 7.1.2. RS-422

RS-422 beschreibt die elektrischen Charakteristika von ausgewogenen V digitalen Verbindungskreisen. RS-422 ist eine Differenzialschnittstelle, die V Niveaus und Treiber/Empfänger elektrisch definiert.

An einer Differenzialschnittstelle sind logische Niveaus als Unterschied in V zwischen einem Paar Output- und Inputsignalen definiert. Im Gegensatz dazu beschreibt z.B. RS-232 die logischen Ebenen als Unterschiede in V zwischen einem einzelnen Signal und einer gemeinsamen Erdung. Differenzialschnittstellen sind i.d.R. immuner gegenüber

Störungen und V-Schwankungen, wie Sie in Kommunikationskabeln vorkommen. Sie besitzen größere Kapazitäten und ermöglichen längere Kabelabstände.

RS-422 kann bis zu 10 Megabits pro Sekunde übertragen und das bei Kabellängen von bis zu 1300 m. RS-422 legt auch Treiber und Receiver elektrisch so fest, dass bis zu 32 Empfänger und 1 Treiber gleichzeitig online sein können. RS-422 Signale reichen von 0 to +5 V. RS-422 gibt keinen Stecker vor.

### **7.1.3. RS-485**


RS-485 ist rückwärts kompatibel mit RS-422; ist aber optimiert für Party-lines und Multidrop-Anwendungen. Der Output eines RS-422/485 Treibers kann aktiv sein (enabled) oder Tri State (disabled). Dies ermöglicht mehrere Schnittstellen an einen Multi-Drop-Bus anzuschließen und gezielt zu messen.

RS-485 ermöglicht Kabellängen von bis zu 1300 m Länge und Datenströme von bis zu 10 Megabits pro Sekunde. Die Signalebenen von RS-485 entsprechen denen von RS-422. RS-485 hat elektrische Eigenschaften, die 32 Treiber und 32 Empfänger gleichzeitig an einer Leitung erlauben. Diese Schnittstelle ist ideal für Multidrop und Netzwerke. RS-485 Tri State Driver (nicht dualer Zustand) erlaubt es, die elektrische Präsenz des Drivers aus der Leitung zu nehmen. Nur ein Treiber darf jeweils aktiv sein, die andern müssen im Tri State sein. Das Output-Modem-Kontrol-Signal RTS kontrolliert den Zustand des Treibers. Einige Kommunikationssoftware bezeichnet RS-485 als RTS aktiv oder RTS Block-Mode-Transfer.


RS-485 kann mit zwei oder vier Kabeln verbunden werden -. Die erste Lösung lässt keine volle Duplex Kommunikation zu und bedeutet, dass Daten nur in eine Richtung gleichzeitig transportiert werden können. Für halbe Duplex-Handhabung sollten die beiden Übertragungsstifte an die zwei Empfangsstifte geschlossen werden (Tx+ to Rx+ und Tx to Rx ). Vier Kabel ermöglichen volle Duplex-Daten-Transfers. RS-485 schreibt weder Out-Stecker noch Modemsteuersignale oder sonst einen Stecker vor.

## 7.2. RS-232 Layouts

### 7.2.1. RS-232 Layout für 9 Stift-Stecker

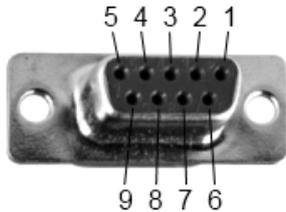

Pinbelegung für DB9 Buchse/weiblich  
(von vorne gesehen)

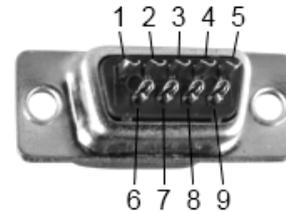

Pinbelegung für DB9 Buchse/weiblich  
(Rückseite)

Nachstehend ein Übersicht der Pinbelegung des 9-poligen SUB-D RS232 Steckers.


#### 9 pin RS-232

Pin	Signal	Name
2	Received Data	RX
3	Transmitted Data	TX
4	Data Terminal Ready	DTR
5	Signal Ground	GND
6	Data Set Ready	DSR
7	Request To Send	RTS
8	Clear To Send	CTS




Nur Signale der üblichen RS-232 Kommunikation werden hier gezeigt.

### 7.2.2. RS-232 Layout für 25 Stift-Stecker

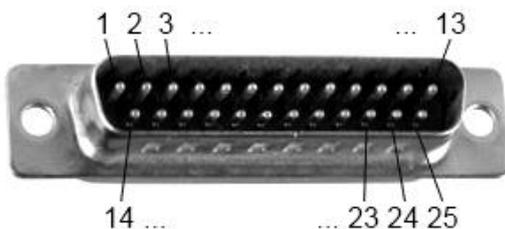

Pinbelegung für DB25 Stecker/männlich  
(von vorne gesehen)

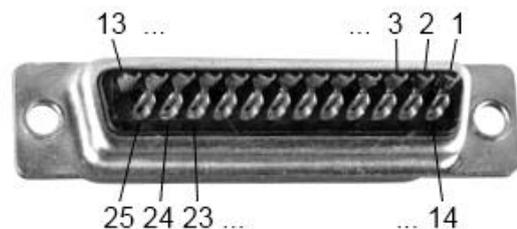

Pinbelegung für DB25 Stecker/männlich  
(Rückseite)

Nachstehend ein Übersicht der Pinbelegung des 25-poligen SUB-D RS232 Steckers.

25 pin RS-232

Pin	Signal	Name
3	Received Data	RX
2	Transmitted Data	TX
20	Data Terminal Ready	DTR
7	Signal Ground	GND
6	Data Set Ready	DSR
4	Request To Send	RTS
5	Clear To Send	CTS



Nur Signale der üblichen RS-232 Kommunikation werden hier gezeigt.

## 7.3. Verkabelung

### 7.3.1. Standard RS-232 serielles Kabel


Um ein RS-232 Kabel herzustellen, benötigen Sie zwei 9- oder 25-Stift-Stecker (weiblich) und ein Kabel mit 5 Adern, vorzugsweise abgeschirmt.

Standard RS-232 serielles Kable

Connector A	Connector B
RX	TX
TX	RX
RTS	CTS
CTS	RTS
GND	GND


Wenn das Kabel abgeschirmt ist, sollten Sie den Schirm als Erde (GND) verwenden.

**Standard RS232 Kabel zwischen PC und Steuerung mit Hardware Handshake**

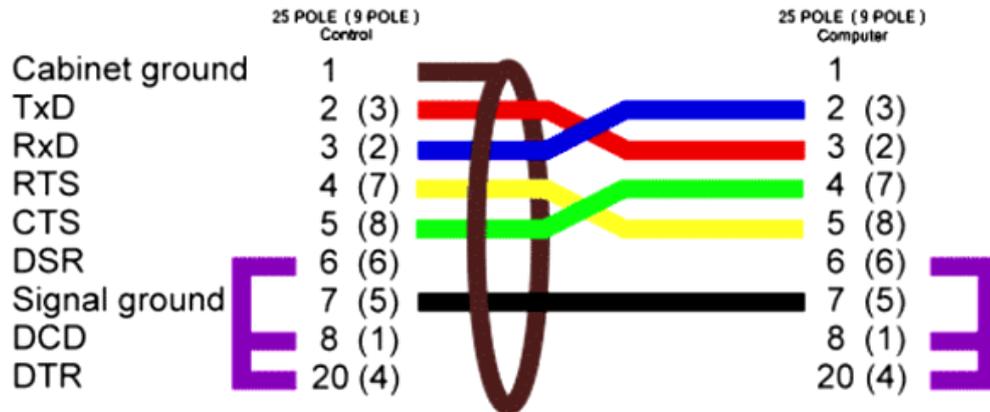


Bei einem 9-poligen Anschluss sollte Kabinet Grund mit dem Gehäuse verbunden werden.

**Standard RS232 Kabel zwischen PC und Steuerung mit Software Handshake**

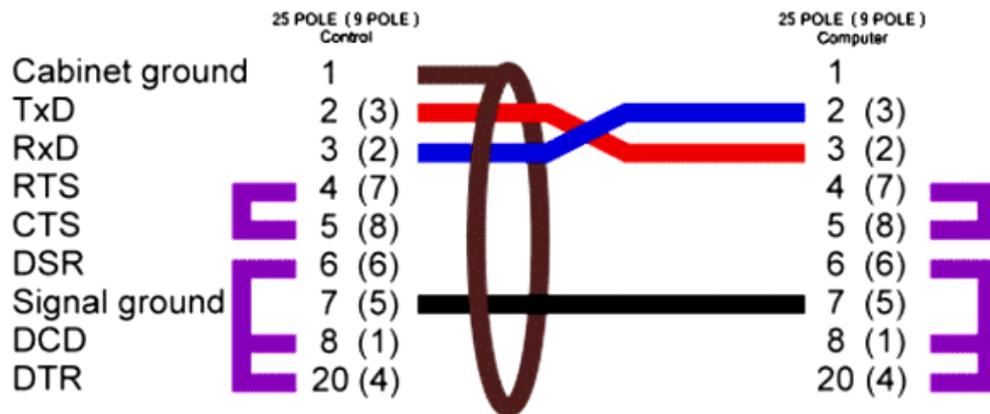

Bei einem 9-poligen Anschluss sollte Kabinet Grund mit dem Gehäuse verbunden werden.

**OKUMA RS232 Kabel zwischen PC und Steuerung mit Hardware Handshake**

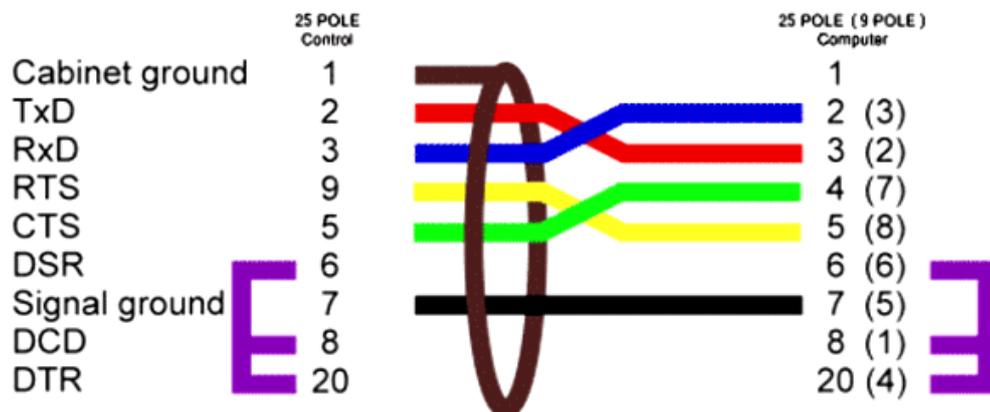

## 7.3.2. Schleifentestgerät

Das Gerät sendet das gleiche Signal an die Schnittstelle zurück, die diese sendete. Es dient zum Testen und wird nicht für andere Zwecke verwendet.

Sie benötigen einen 9-Stift oder 25-Stift-Stecker und drei Stücke Draht.

### 7.3.2.1. Schleifentestger ät für 9-Stifte-Stecker

- **RX/TX**  
Verbinden Sie Stift 2 (RX) mit Stift 3 (TX).
- **DTR/DSR**  
Verbinden Sie Stift 4 (DTR) mit Stift 6 (DSR).
- **RTS/CTS**  
Verbinden Sie Stift 7 (RTS) mit Stift 8 (CTS).

### 7.3.2.2. Schleifentestger ät für 25-Stift-Stecker

- **RX/TX**  
Verbinden Sie Stift 3 (RX) mit Stift 2 (TX).
- **DTR/DSR**  
Verbinden Sie Stift 20 (DTR) mit Stift 6 (DSR).
- **RTS/CTS**  
Verbinden Sie Stift 4 (RTS) mit Stift 5 (CTS).

## 8. DNC-Max Hilfe

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Online-Hilfe der CIMCO-Produkte benutzen.

Ein Standard-Windows-Hilfe-Datei ist durch das Dropdownmenü **Hilfe** zur Verfügung, indem Sie auf **Inhalt**.

### 8.1. Hilfe in Dialogen

DNC-Max v7 wird mit Hilfe der entsprechenden Dropdownmenüs und Dialogen bedient. Die Befehle sind in logischen Gruppen strukturiert, die unter den Dropdownmenüs zusammengefasst sind.

Um Hilfe für einen bestimmten Dialog-Gegenstand zu erhalten, klicken Sie auf das ? im Dialog oben rechts.



Klicken Sie auf das Fragezeichen.

Dadurch ändert der Cursor sein Aussehen in ein Fragezeichen und einen Pfeil und zeigt damit an, dass Sie jetzt im *Hilfe-Modus* sind.



Der Fragezeichen-Cursor.


Klicken Sie jetzt das Thema an, zu dem Sie mehr Informationen benötigen. Wenn es zu dem Thema einen Hilfetext gibt, wird dieser in einem kleinen sich öffnenden Fenster angezeigt. Wenn kein Text zur Verfügung steht, wird die allgemeine Online-Hilfe gestartet.



Sie können diese Hilfe auch mit **F1** aufrufen.

## 8.2. Hilfetext drucken

Wenn Sie einen Abschnitt aus der Online-Hilfe drucken möchten, wählen Sie **Drucken** in der Werkzeugleiste (siehe unten).

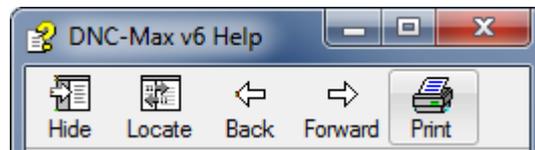

Hilfe Schalter.

Wenn Sie mehr als einige wenige Abschnitte drucken möchten, sollten Sie die PDF-Version der Online-Dokumentation dazu verwenden. Das PDF-Format ergibt eine schönere Form.

Sie können die PDF-Version der Benutzerhandbuch aus dem CIMCO-Website herunterladen.



Sie benötigen Adobe Acrobat Reader um die PDF-Datei öffnen zu können.